


Originalas Montavimo ir naudojimo instrukcija

Tarpjunginis sparninis vožtuvas HP111
su laisvu velenu

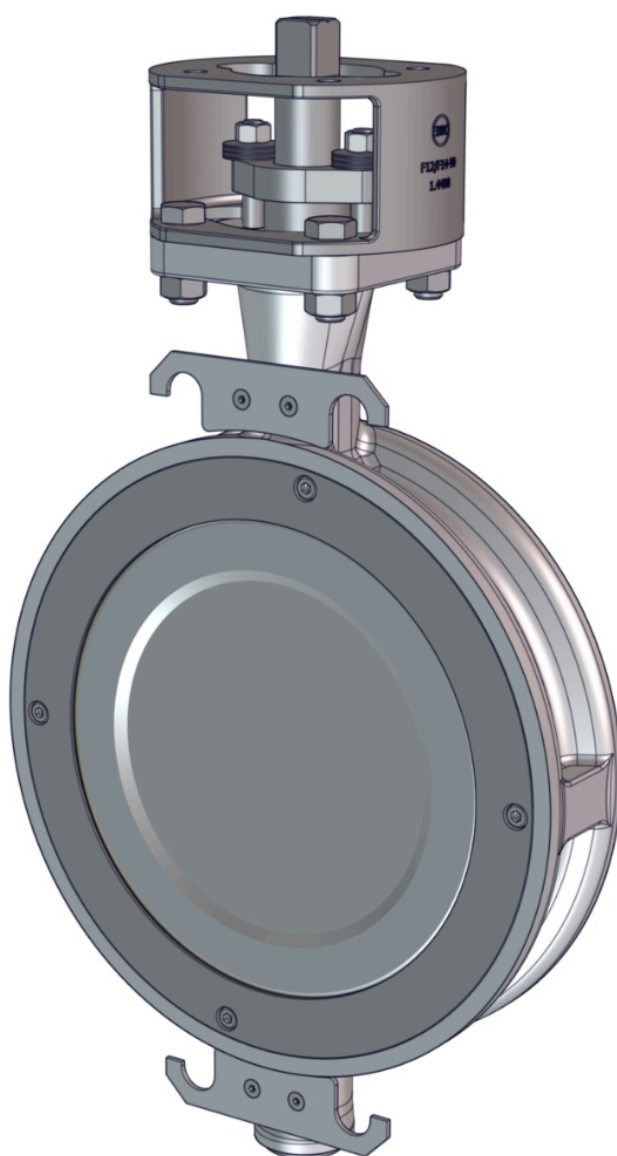

TURINYS

1	Apie šią naudojimo instrukciją.....	5
1.1	Autoriaus teisė.....	5
1.2	Garantija ir atsakomybė.....	5
1.3	Paveikslėliai.....	5
1.4	Tikslinės grupės.....	5
1.4.1	Tikslinių grupių apibrėžtis.....	6
1.4.2	Naudojimo etapų apibrėžtis.....	6
1.4.3	Darbuotojų pareigų lentelė.....	7
1.5	Nuorodos.....	7
1.5.1	Įpareigojamųjų ir įspėjamųjų ženklų reikšmės.....	8
1.5.2	Įspėjamųjų nuorodų apibrėžtis ir struktūra.....	8
1.5.3	Bendrųjų nuorodų apibrėžtis.....	10
1.5.4	Simboliai.....	10
1.6	Kartu galiojantys dokumentai.....	10
1.6.1	Atitikties deklaracija / įmontavimo deklaracija.....	10
1.6.2	Naudojimas potencialiai sprogiose atmosferose.....	10
1.7	Kontaktiniai duomenys.....	10
2	Svarbios saugos nuorodos.....	11
2.1	Naudojimas pagal paskirtį.....	11
2.1.1	Numanomasis netinkamas naudojimas.....	11
2.1.2	Atraminiams žiedams taikomos temperatūros ribinės vertės.....	11
2.2	Ženkliniai.....	11
2.3	Saugi eksploatuoti būklė.....	12
2.4	Eksploatuotojo pareigos.....	13
2.4.1	Tiekiamo komplekto ir konstrukcijos tikrinimas.....	13
2.4.2	Rizikos / grėsmės vertinimas.....	13
2.4.3	Liekamoji rizika.....	13
3	Komponentų aprašymas.....	14
3.1	Techniniai duomenys.....	15
3.2	Matmenys ir svoriai.....	16
3.3	Sukimo momentai.....	17
3.4	K_v vertės.....	19
3.5	Perskaiciavimo lentelės.....	20
4	Transportavimas ir montavimas.....	21
4.1	Komponentų transportavimas.....	22
4.2	Komponentų montavimas.....	24
4.2.1	Montavimo rekomendacija.....	28
4.2.2	Jungės varžtų priveržimo momentai.....	29

5	Eksplotavimo pradžia.....	32
5.1	Vamzdžio plovimas.....	32
5.2	Patikros.....	33
6	Eksplotavimas.....	35
7	Techninė priežiūra.....	36
7.1	Dalių sąrašas.....	38
8	Eksplotavimo nutraukimas / išmontavimas.....	40
9	Atitikties deklaracija / įmontavimo deklaracija.....	42

PAVEIKSLĖLIŲ IR LENTELIŲ SĄRAŠAS

Paveikslėlių sąrašas

Paf. 1:	Identifikacinės plokštelės pavyzdys.....	12
Paf. 2:	Komponentai.....	14
Paf. 3:	HP111 pagrindiniai matmenys.....	16
Paf. 4:	Judančios dalys.....	21
Paf. 5:	Pavyzdinis komponentų transportavimo paveikslėlis.....	23
Paf. 6:	Tarpjunginio sparninio vožtuvo prikabinimas prie krano.....	24
Paf. 7:	Komponentų montavimo principas.....	25
Paf. 8:	Tarpjunginio sparninio vožtuvo padėties nustatymas.....	26
Paf. 9:	Tarpjunginio sparninio vožtuvo prisukimas.....	27
Paf. 10:	Vamzdžio ir jungės suvirinimas.....	27
Paf. 11:	Atstumai iki vamzdžių atšakų.....	29
Paf. 12:	Vamzdžio jungės srieginių jungčių priveržimo eilės tvarka.....	31
Paf. 13:	Vamzdžio plovimas.....	33
Paf. 14:	Aktyvinimo kryptis.....	35
Paf. 15:	HP111 dalių sąrašas.....	38

Lentelių sąrašas

Tab. 1:	Darbuotojų pareigų lentelė.....	7
Tab. 2:	Privalomosios, įpareigojamosios ir diskrecinės nuostatos.....	7
Tab. 3:	Įpareigojamasis ženklas.....	8
Tab. 4:	Išpėjamasis ženklas.....	8
Tab. 5:	Išpėjamųjų nuorodų struktūra.....	9
Tab. 6:	Simboliai.....	10
Tab. 7:	Atraminiam žiedams taikomos temperatūros ribinės vertės.....	11
Tab. 8:	Sklendės ženklinimai.....	12
Tab. 9:	Komponentų specifikacija.....	14
Tab. 10:	HP111 techniniai duomenys.....	15
Tab. 11:	Standartai.....	15
Tab. 12:	Sandarumas.....	16
Tab. 13:	Pagrindiniai matmenys HP111.....	17
Tab. 14:	Sukimo momentai	18
Tab. 15:	K_v vertės.....	19
Tab. 16:	Perskaičiavimo lentelė M_{as} m.....	20
Tab. 17:	Perskaičiavimo lentelė Temperatūra t.....	20
Tab. 18:	Pavaros jungės priveržimo momentai.....	25
Tab. 19:	Prijungimo būdas (stilizuotas).....	26
Tab. 20:	Pilnavidurių jungės varžtų priveržimo momentai.....	29
Tab. 21:	Tampriųjų jungės varžtų priveržimo momentai.....	30
Tab. 22:	Trikčių šalinimas tarpjunginis sparninis vožtuvas.....	37
Tab. 23:	Dalių sąrašas	38

1 APIE ŠIĄ NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ

Tai yra „EBRO ARMATUREN Gebrüder Bröer GmbH“ montavimo ir naudojimo instrukcija, skirta šiems įrenginiams:

- Tarpjunginis sparninis vožtuvas tipo HP111 su laisvu velenu

Toliau:

- „EBRO ARMATUREN Gebrüder Bröer GmbH“ ► EBRO
- Tarpjunginis sparninis vožtuvas tipo HP111 su laisvu velenu ► Sklendė
- Montavimo ir naudojimo instrukcija ► Naudojimo instrukcija

Šioje naudojimo instrukcijoje pateikiama svarbių saugos ir įspėjamųjų nuorodų. Šioje naudojimo instrukcijoje ne tik pateikiama naudingos informacijos, bet ir aprašomi gaminio naudojimo etapai – transportavimas, įmontavimas, eksploatavimas, techninė priežiūra ir eksploatavimo nutraukimas, kad būtų užtikrintas veiksmingas ir patikimas eksploatavimas.

Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir ją išsaugokite. EBRO neatsako už žalą, padaromą nesilaikant šios naudojimo instrukcijos.

Naudojimo instrukcija turi būti sklendės naudojimo vietoje. Pasikeitus naudojimo vietai ar eksploatuotojui, taip pat reikia perduoti naudojimo instrukciją.

Naudojimo instrukcija atitinka 2014/68/ES (Slėginės įrangos direktyva) ir DIN EN IEC / IEEE 82079-1 reikalavimus (Gminių naudojimo informacijos rengimas).

Visos teisės saugomos, galimi techniniai pakeitimai.

1.1 Autoriaus teisė

Be specialaus „EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH“ leidimo nė vienos šios dokumentacijos dalies neleidžiama dauginti ar pateikti tretiesiems asmenims.

Ši dokumentacija, įskaitant visas jos dalis, saugoma pagal Autoriaus teisių įstatymą. Be raštiško „EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH“ sutikimo dauginti, versti, atlikti mikrofilmavimą ir tvarkyti elektroninėmis sistemomis draudžiama.

Šių nuorodų neatitinkantys veiksmai yra baudžiami ir įpareigoja atlyginti padarytą žalą. „EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH“ pasilieka visas teises į intelektinės nuosavybės teisių naudojimą.

1.2 Garantija ir atsakomybė

Garantija ir atsakomybė galioja pagal sutartyje numatytas sąlygas (garantijos teikimo sąlygas žr. „EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH“ pardavimo ir tiekimo sąlygose). Pretenzijas dėl garantijos ir atsakomybės pateikite „EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH“ post@ebro-armaturen.com iš karto, kai tik aptiksite trūkumą ar klaidą.

„EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH“ neprisiima jokios atsakomybės už žalą, padaromą naudojant ne pagal paskirtį, netinkamai laikant ar transportuojant.

1.3 Paveikslėliai

Visi šioje naudojimo instrukcijoje pateikti paveikslėliai yra principinės schemos, paaiškinančios tekstinę dalį. Paveikslėliuose pavaizduota tik tiek sklendės, kad būtų galima suprasti tekstą.

Paveikslėliuose gali būti pateikti gaminio variantai arba priedai, kurių tiekiamame komplekte nėra. Remiantis paveikslėliais negalima reikalauti papildomai pristatyti arba pakeisti pristatytą sklendę.

1.4 Tikslinės grupės

Šios naudojimo instrukcijos tikslinės grupės yra specialistai, tam tikruose naudojimo etapuose atliekantys veiksmus prie komponentų.

Specialistas – tai asmuo, įgijęs profesinį išsilavinimą, todėl turintis žinių ir patirties įvertinti jam perduotus darbus ir atpažinti galimus pavojus. Specialistas taip pat žino galiojančius teisės aktus.

Prie sklendės gali dirbti tik kvalifikuoti ir instruktuoti specialistai. Asmenys, kurie dar mokosi arba yra instruktuojami, prie sklendės gali dirbti tik nuolat prižiūrimi išmokyto ir instruktuito specialisto.

Kiekvienas asmuo, dirbantis prie sklendės ar su ja, turi būti susipažinęs su naudojimo instrukcijos turiniu ir juo vadovautis. Sklendės eksploatuotojas atsako už tai, kad būtų suteikta prieiga prie sklendės, o instrukcijos turinys būtų pateiktas organizuojant mokymą ir instruktažą.

1.4.1 Tikslinių grupių apibrėžtis

Transportavimo darbus atliekantys darbuotojai

Specialistai, turintys užtikrinti saugų ir veiksmingą mašinų, įrenginių ar konstrukcinių dalių transportavimą.

Montavimo darbus atliekantys darbuotojai

Specialistai, tinkamai atliekantys mašinų, įrenginių ar konstrukcinių dalių montavimo, įrengimo ir išmontavimo (eksploatavimo pabaigos) darbus.

Dirbant montavimo darbus atliekantiems darbuotojams gali būti pereita į naudojimo etapą „Eksploatavimo pradžia“.

Eksploatavimo pradžios darbus atliekantys darbuotojai

Specialistai, atsakantys už mašinų, įrenginių ar konstrukcinių dalių perkėlimą iš montavimo būsenos į eksploatavimo būseną. Eksploatavimo pradžios darbus atliekančių darbuotojų užduotis yra patikrinti, nustatyti ir optimizuoti sistemas, siekiant užtikrinti saugų ir veiksmingą eksploatavimą.

Valdymo darbus atliekantys darbuotojai

Specialistai, atsakantys už mašinų, sistemų ar konstrukcinių dalių naudojimą.

Dirbant valdymo darbus atliekantiems darbuotojams gali būti pereita į naudojimo etapą „Eksploatavimo pradžia“.

Techninės priežiūros darbuotojai

Specialistai, atsakantys už naudojimo trukmės pailginimą ir eksploatavimo saugos išlaikymą.

1.4.2 Naudojimo etapų apibrėžtis

Transportavimas

Pagaminti komponentai transportuojami į naudojimo vietą. Siekiant išvengti žalos arba netinkamo veikimo, šiame etape reikia pasirinkti tinkamus transportavimo būdus. Tai yra tinkamos pakuotės, krovinio pritvirtinimas, transportavimo potvarkių laikymasis ir, jei reikia, apsaugos nuo klimato sąlygų priemonės.

Montavimas

Naudojimo vietoje komponentas sumontuojamas ir įrengiamas. Tai apima atskirų dalių surinkimą, prijungimą prie maitinimo tinklų (el. srovės, vandens, suslėgto oro ir t. t.) ir integravimą ir esamus gamybos procesus. Kad vėliau komponentai tinkamai ir saugiai veiktų, būtina profesionaliai sumontuoti.

Eksploatavimo pradžia

Šiame etape komponentas pirmą kartą įjungiamas ir išbandomas. Tai atliekant parenkamos nuostatos, konfigūruojamos valdymo sistemos ir atliekamos saugos patikros. Galimi pritaikymai ar optimizavimai atliekami prieš perduodant komponentą eksploatuoti įprastai.

Eksploatavimas

Šis etapas apima faktinį komponento naudojimą numatytam tikslui. Šiuo atveju svarbiausias veiksmingumas, produktyvumas ir sauga. Siekiant užtikrinti optimalią galią, būtina reguliariai kontroliuoti, įrašyti eksploatavimo duomenis dokumentuose ir, jei reikia, atlikti nedidelius pritaikymus.

Techninė priežiūra

Siekiant užtikrinti ilgą komponentų naudojimo trukmę ir veikimą, būtina reguliariai imtis techninės priežiūros priemonių. Tai gali apimti patikras, valymą, tepimą, nusidėvinčiųjų dalių keitimą ir prevencines profilaktines priežiūros priemones.

Eksplotavimo nutraukimas

Jei komponento nebeįmanoma naudoti ekonomiškai ar techniškai, jo eksploatavimas nutraukiamas. Tai yra išjungimas, eksploatacinių priemonių išleidimas ir, jei reikia, laikinasis laikymas. Šiame etape taip pat patikrinama, ar prasminga naudoti toliau arba parduoti.

1.4.3 Darbuotojų pareigų lentelė

	Transportavimo darbus atliekantys darbuotojai	Montavimo darbus atliekantys darbuotojai	Eksplotavimo pradžios darbus atliekantys darbuotojai	Valdymo darbus atliekantys darbuotojai	Techninės priežiūros darbuotojai
Transportavimas	●				
Montavimas		●			
Eksplotavimo pradžia		●	●	●	
Eksplotavimas				●	
Techninė priežiūra					●
Eksplotavimo nutraukimas	●	●			

Tab. 1: Darbuotojų pareigų lentelė

1.5 Nuorodos

Išspėjamosios nuorodos yra skirtos atkreipti dėmesį į galimą grėsmingą situaciją, galimybę jos išvengti ir apsaugoti žmones nuo kūno sužalojimų.

Bendrosios nuorodos nurodo, kaip išvengti materialinės žalos, ir pateikia naudingos, aiškiai suprantamos papildomos informacijos.

Privalomųjų, įpareigojamoji ir diskrecinių nuostatų taikymas

Išsireiškimas	Laikymosi išvados
Privaloma	Privalomojoje nuostatoje aiškiai pateikiama veiksmų instrukcija, kurios būtina laikytis, todėl savo nuožiūra elgtis negalima.
Įpareigojama	Įpareigojamoji nuostata yra rekomendacija. Nors įpareigojamojoje nuostatoje pateikiama veiksmų instrukcija, tačiau paliekama erdvės išimtims ir neįprastoms situacijoms.
Diskrecinė	Diskrecinėje nuostatoje nurodytas galimas veiksmas, kurį eksploatuotojas turėtų apsvarstyti, tačiau nebūtinai turi atlikti.

Tab. 2: Privalomosios, įpareigojamosios ir diskrecinės nuostatos

1.5.1 Įpareigojamųjų ir įspėjamųjų ženklų reikšmės

Įpareigojamasis ženklas

Ženklas	Reikšmė
	Naudoti galvos apsaugą Apsaugo nuo galvos sužalojimo daiktais, krintančiais ant galvos, arba atsitrenkus galva į daiktus
	Naudoti akių apsaugą Apsaugo nuo akių sužalojimo dėl mechaninės, optinės, cheminės, šiluminės, biologinės, elektrinės grėsmės
	Mūvėti apsaugines pirštines Apsaugo nuo rankų sužalojimo daiktais arba po sąlyčio su karštomis arba cheminėmis medžiagomis
	Naudoti pėdų apsaugą Apsaugo nuo pėdų sužalojimo daiktais arba po sąlyčio su karštomis arba cheminėmis medžiagomis

Tab. 3: Įpareigojamasis ženklas

Įspėjamasis ženklas

Ženklas	Reikšmė
	Bendrasis įspėjamasis ženklas Atkreipkite dėmesį į pavojų, kurį nurodo papildomas ženklas.
	Įspėjimas dėl elektrinės įtampos Atkreipkite dėmesį, kad turite saugotis elektrinės įtampos.
	Įspėjimas dėl kabančio krovinio Atkreipkite dėmesį, kad į jus neatsitrenktų krovinys arba jūs neatsitrenktumėte į jį.
	Įspėjimas dėl karštų paviršių Atkreipkite dėmesį, kad turite saugotis karštų paviršių.
	Įspėjimas dėl automatinio paleidimo Būkite atsargūs būdami netoli mašinų su mechaninėmis dalimis, kurios pradeda judėti automatiškai ir netikėtai.
	Įspėjimas dėl pavojaus susižaloti rankas Saugokitės, kad užsidarančios mašinos / komponento mechaninės dalys nesužalotų rankų.
	Įspėjimas dėl krintančių daiktų Saugokitės, kad į Jus neatsitrenktų krintantys daiktai.

Tab. 4: Įspėjamasis ženklas

1.5.2 Įspėjamųjų nuorodų apibrėžtis ir struktūra

Įspėjamųjų nuorodų paskirtis – įspėti naudotojus apie galimus pavojus, informuoti ir nurodyti su sauga susijusią informaciją, kad būtų galima išvengti nelaimingų atsitikimų ar sužalojimų.

Įspėjamųjų nuorodų apibrėžtis

PAVOJUS



Signalinis žodis **PAVOJUS** žymi grėsmę, susijusią su dideliu rizikos laipsniu. Jei šios grėsmės nepavyks išvengti, kyla grėsmė sunkiai arba mirtinai susižaloti.

ĮSPĖJIMAS



Signalinis žodis **ĮSPĖJIMAS** žymi grėsmę, susijusią su vidutiniu rizikos laipsniu. Jei jos nepavyks išvengti, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti.

PERSPĖJIMAS



Signalinis žodis **PERSPĖJIMAS** žymi grėsmę, susijusią su nedideliu rizikos laipsniu. Jei jos nepavyks išvengti, galima patirti nedidelių arba vidutinių sužalojimų.

Įspėjamųjų nuorodų struktūra

① PERSPĖJIMAS



② **Terpė gali nekontroliuojamai prasiskverbti ir jos galima įkvėpti.**

③ Kvėpavimo takų dirginimas.

➤ ④ Patikrinkite, ar sklendė sandari.

➤ Atkreipkite dėmesį į saugos duomenų lapą.

Pozicija	Paaškinimas
1	Signalinis žodis: pavojaus laipsniui nurodyti naudojamas atitinkamas signalinis žodis, žymintis pavojaus pirmumą ir pobūdį.
2	Pavojaus šaltinis: aiškus ir glaustas pavojaus aprašymas paprastais, lengvai suprantamais žodžiais.
3	Pasekmė nesilaikant: galimos pasekmės arba poveikis, jei nesilaikoma instrukcijų pavojui išvengti.
4	Pavojaus išvengimas: instrukcijos, kaip naudotojas gali išvengti nesilaikymo pasekmės.
5	Piktograma: piktograma pateikiama šalia pavojaus šaltinio, kad būtų atkreiptas didesnis dėmesys į pavojų ir aiškesnė pavojaus reikšmė.

Tab. 5: Įspėjamųjų nuorodų struktūra

1.5.3 Bendrųjų nuorodų apibrėžtis

PASTABA



Nuoroda, pažymėta signaliniu žodžiu **PASTABA**, pateikia svarbią informaciją apie tinkamą gaminio naudojimą.

Nesilaikant šių nuorodų gali sutrikti gaminio veikimas arba gali būti sugadinta aplinka.

1.5.4 Simboliai

Ženklas	Reikšmė
1. Įsukite...	Veiksmų instrukcija su žingsnių seka
➤ Atkreipkite dėmesį į saugos duomenų lapą.	Veiksmų instrukcija be žingsnių sekos
• Sklendė...	Sąrašo ženklas
①	Pozicijos numeris iliustracijose, kad būtų galima priskirti sąrašui ar papildomai informacijai

Tab. 6: Simboliai

1.6 Kartu galiojantys dokumentai

Be EBRO pateiktos dokumentacijos taip pat visada naudokitės sklendės naudojimo vietoje galiojančiomis įstatymų galios nuostatomis ir eksploatuotojo pateiktomis instrukcijomis.

Taip pat vadovaukitės galimai naudojamų tiekėjų gaminių instrukcijomis, ypač pateiktomis saugos ir įspėjamosiomis nuorodomis.

1.6.1 Atitikties deklaracija / įmontavimo deklaracija

Sklendei gali būti taikoma direktyva, pagal kurią taikoma atitikties prezumpcija. Tokiu atveju kartu galios papildoma EBRO atitikties deklaracija ir EBRO įmontavimo deklaracija.

Atitikties vertinimo procedūros užklausa ir jos vykdymas yra sklendės eksploatuotojo pareiga.

1.6.2 Naudojimas potencialiai sprogiose atmosferose

Norint eksploatuoti potencialiai sprogiose atmosferose, eksploatuotojas turi pateikti atskirą užsakymą, pasirūpinti konstrukcinėmis priemonėmis ir patikromis. Potencialiai sprogiose atmosferose naudoti pritaikytai konstrukcijai galioja ATEX naudojimo instrukcija.

1.7 Kontaktiniai duomenys



„EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH“
Karlstraße 8
58135 Hagen
Vokietija



+49 2331 904-0



post@ebro-armaturen.com



www.ebro-armaturen.com



2 SVARBIOS SAUGOS NUORODOS

2.1 Naudojimas pagal paskirtį

Sklendės tipas HP111 su laisvu velenu sukurtas ir sukonstruotas reguliuoti arba užtvirti terpės srautą eksploatautojo naudojamoje vamzdyno sistemoje. Aktyvina ir signalus registruoja ne EBRO, o eksploatautojas. Sklendė yra skirta naudoti tik pramonės srityje.

Norėdami naudoti pagal paskirtį, atkreipkite dėmesį į sklendės ribines vertes. Ribinės vertės nurodytos sklendės techniniuose duomenyse ir identifikacinėje plokštelėje.

2.1.1 Numanomasis netinkamas naudojimas

Tolesniuose punktuose aprašytas netinkamas naudojimas:

- Sklendė naudojama potencialiai sprogioje atmosferoje.
- Sklendė naudojama viršijant jai numatytas ribines vertes.
- Sklendė naudojama kaip pagalbinė priemonė lipti.
- Sklendė naudojama kaip galinė sklendė, nesiėmus papildomų priemonių.

PASTABA



Jei sklendė sumontuojama kaip galinė sklendė ir ją veikia slėgis, ji turi būti uždaryta aklina jungė, kuri neleis neleistinai atidaryti sklendės.

2.1.2 Atraminiam žiedams taikomos temperatūros ribinės vertės

HP	PTFE	40 bar	maks. 230 °C																		
	„Inco- nel“	40 bar	maks. 600 °C																		
	PTFE	25 bar						maks. 230 °C													
	„Inco- nel“	25 bar						maks. 600 °C													
DN			50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200

Tab. 7: Atraminiam žiedams taikomos temperatūros ribinės vertės

Papildomos informacijos apie medžiagų atsparumą rasite Federalinio medžiagų tyrimų ir bandymų instituto puslapyje (www.bam.de).

2.2 Ženkliniai

PASTABA




Atkreipkite dėmesį, kad visada būtų ženklinimas ir jis būtų įskaitomas.

PASTABA



Pateikti duomenys ir simboliai taikomi tam tikriems komponento tipams ir konstrukcijoms.

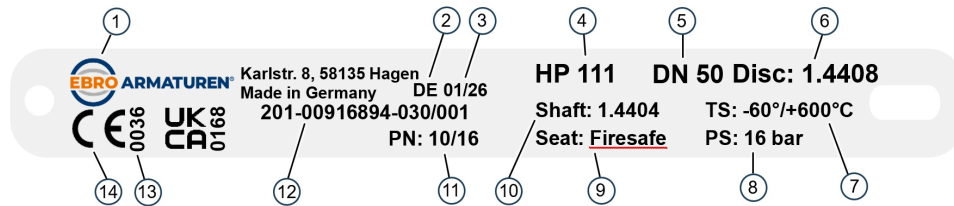

Paf. 1: Identifikacinės plokštelės pavyzdys

Poz.	Duomenų taškas	Pastaba
1	Gamintojas ir jo adresas	
2	Gamybos vieta	Šalies santrumpa
3	Pagaminimo mėnuo ir metai	
4	Sklendės tipas	
5	DN	DN žyma nurodo vidinį sklendės skersmenį (atvirąjį angą).
6	Diskas:	Vožtuvo disko medžiaga
7	TS	Minimali ir maksimali leidžiamoji temperatūros ribinė vertė
8	PS	Maksimalus leidžiamasis darbinis slėgis patalpos temperatūroje
9	Atrama:	atraminio žiedo konstrukcija
10	Velenas:	Veleno medžiaga
11	PN	PN nurodo standartinę sklendės slėgio pakopą, apibrėžiančią didžiausią leidžiamą darbinį slėgį 20 °C temperatūroje.
12	Ident. Nr.	Vidinis EBRO identifikavimo numeris, naudojamas atsekamumui užtikrinti
13	Notifikuotoji įstaiga	Notifikuotosios įstaigos, stebinčios EBRO gamybos procesą, numeris (jei taikoma)
14	CE	Patvirtina atitiktį bent vienai susijusiai ES direktyvai, pagal kurią turi būti taikoma CE atitikties vertinimo procedūra (jei tai taikoma). Galimi kiti atitikties ženklai.

Tab. 8: Sklendės ženkliniai

2.3 Saugi eksploatuoti būklė

Leidžiama eksploatuoti tik techniškai nepriekaištingos būklės sklendę. Svarbu atkreipti dėmesį į tai:

- Sklendė turi būti visiškai sumontuota ir tinkamai pradėta eksploatuoti.
- Sklendė gali būti naudojama tik laikantis jai skirtų ribinių verčių (slėgis = PS priklauso nuo temperatūros = TS). Maksimalus darbinis slėgis ir maksimali darbinė temperatūra yra susijusios viena su kita.
- Turi būti sėkmingai atliktos visos veikimo patikros.
- Turi būti lentelės (identifikacinė plokštelė, įspėjamieji lipdukai ir pan.) ir jos turi būti atpažįstamos.
- Draudžiama keisti konstrukciją.

Pastebėję pažeidimų ar įvykus triktims turite nedelsdami sustabdyti sklendę. Sklendę vėl pradėkite eksploatuoti tik pašalinę visus pažeidimus ir veikimo triktis.

Atsarginės dalys ir priedai, kuriuos tiekia ne EBRO, gali pakeisti sklendės savybes. Naudojant tokias dalis gali kilti grėsmių ir gali būti padaryta žalos. Naudokite tik originalias EBRO atsargines dalis ir jas įmontuokite profesionaliai.

2.4 Eksploatuotojo pareigos

Kiekvienas asmuo, kuriam pavesta dirbti prie sklendės, turi būti perskaitęs susijusią naudojimo instrukciją ir ją vadovautis. Sklendės eksploatuotojas atsako už tai, kad būtų galima naudotis naudojimo instrukcija, o instrukcijos turinys būtų pateiktas organizuojant mokymą ir instruktažą.

Eksploatuotojas privalo užtikrinti, kad naudojimo instrukcija bus sklendės naudojimo vietoje.

Eksploatuotojas turi užtikrinti, kad prie sklendės dirbs tik pakankamai kvalifikuoti ir patyrę asmenys, turintys atitinkamų profesinių žinių.

Būtina vengti grėsmės darbuotojų saugai ir sveikatai. Eksploatuotojas privalo imtis organizacinių priemonių arba naudoti tinkamas darbo priemones.

Eksploatuotojas, atsižvelgdamas į galiojančius nacionalinius įstatymus ir reglamentus, turi atlikti grėsmės vertinimus ir pan., susijusias su darbuotojais.

Eksploatuotojas privalo instruktuoti darbuotojus pagal šiuos punktus:

- Sklendės naudojimas pagal paskirtį ir ribinės naudojimo sąlygos
- Pavojaus vietos
- Apsauginių įtaisų funkcija, vieta ir valdymas
- Valdymas ir stebėseną

2.4.1 Tiekiamo komplekto ir konstrukcijos tikrinimas

Eksploatuotojas, gavęs sklendę, turi patikrinti, ar sklendė sukomplektuota ir nepažeista.

Eksploatuotojas atsako už tai, kad sklendės konstrukcija atitiktų paskirtį.

2.4.2 Rizikos / grėsmės vertinimas

Sklendė – tai iš dalies sukomplektuota mašina pagal direktyvą 2006/42/EB (Mašinų direktyva).

Įmontavus į kitą iš dalies sukomplektuotą mašiną, įrangą, ar sukomplektuotą mašiną integruotojas turi atlikti rizikos vertinimą. Eksploatuotojas turi atlikti grėsmės vertinimą ir, jei reikia, imtis apsaugos priemonių.

2.4.3 Liekamoji rizika

Primontuojamosios dalys

Sklendės išorėje gali būti įrengti varomieji komponentai ir primontuojamosios dalys, kurios gali suspausti ar įpjauti. Eksploatuotojui atliekant grėsmės vertinimą naudojimo vietoje gali prireikti konstrukcinių ar erdvinių apsauginių priemonių.

Grėsmės dėl šilumos


Atsižvelgiant į naudojimo būdą, sklendė gali pasiekti iki 550 °C temperatūrą. Karštus paviršius palietus nemūvint apsauginių pirtinių kyla pavojus nudegti. Eksploatuotojui atliekant grėsmės vertinimą naudojimo vietoje gali prireikti konstrukcinių ar erdvinių apsauginių priemonių.

Skleidžiamas triukšmas

Sklendės garso slėgis gali būti >80 dB(A). Eksploatuotojui atliekant grėsmės vertinimą naudojimo vietoje gali prireikti konstrukcinių ar erdvinių apsauginių priemonių. Asmenims, dirbantiems prie sklendės, gali reikėti užsidėti ausų apsaugą.

3 KOMPONENTŲ APRAŠYMAS

Sklendę sudaro keli komponentai, kurie naudojimui pagal paskirtį vienas su kitu sujungti mechanine įranga arba yra liejinio dalis.

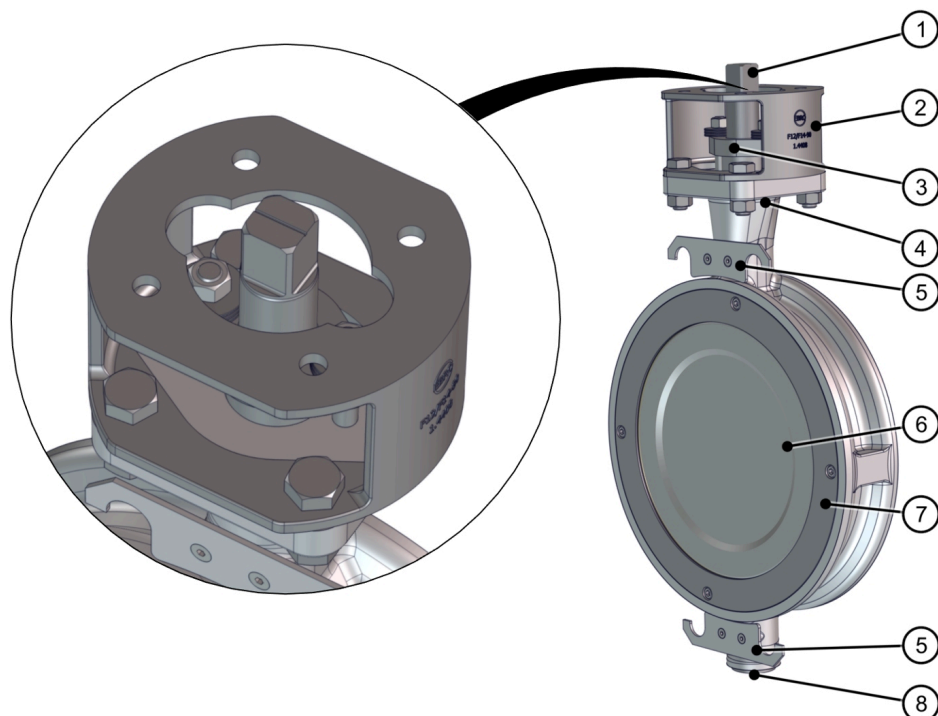

Paf. 2: Komponentai

Pozicija	Komponentas
1	Laisvas velenas
2	Gembė
3	Riebokšlinės dėžutės dangtelis
4	Viršutinė jungė
5	Centravimo detalė
6	Vožtuvo diskas
7	Prispaudimo žiedas
8	Uždaromasis varžtas

Tab. 9: Komponentų specifikacija

Gembė

Gembė konstrukcijoje atskiria pavarą nuo sklendės, kad būtų sumažintas aukštos temperatūros perdavimas.

Be to, riebokšlinės dėžutės dangtelio gembėje yra pakankamai vietos ir galimybių papildomai reguliuoti.

Riebokšlinės dėžutės dangtelis

Riebokšlinės dėžutės dangtelis spaudžiamuoju žiedu spaudžiasi prie varančiojo veleno sandariklio ir taip užsandarina sklendę link viršutinės jungės.

Viršutinė jungė

Viršutinė jungė yra sąsaja tarp sklendės ir pavaros. Viršutinė jungė atitinka reikalavimus, pateiktus DIN EN ISO 5211:2024-10.

Centravimo detalė

Sklendės, montuojamos tarp vamzdžio jungių, montuojant jungės varžtais turi būti kruopščiai išcentruotos. Tam sklendė tarp vamzdžio jungių pirmiausia prisukama jungės varžtais, naudojant centravimo detales.

Vožtuvo diskas

Vožtuvo diskas reguliuoja srautą. Atsižvelgiant į pavaros tipą, vožtuvo diskas gali būti nustatytas į padėtis nuo visiškai atidarytos iki visiškai uždarytos. Veikiant ilgalaikiam režimui negali būti naudojamas droseliavimo arba reguliavimo režimas atidarius mažesniu nei 20° kampą, nes dėl didelio srauto greičio gali smarkiai nudilti vožtuvo diskas.

Prispaudimo žiedas

Prispaudimo žiedas užfiksuoja apačioje esantį atraminį žiedą tinkamoje padėtyje.

Uždaromasis varžtas / galinis dangtis

Uždaromasis varžtas uždaro sklendę. Norint pakeisti vožtuvo diską arba velenus, reikia pašalinti uždaromąjį varžtą. Jei matmenys yra didesni, apatinis korpuso sandariklis gali būti galinio dangčio formos.

3.1 Techniniai duomenys

Pavadinimas	Aprašymas
Vardiniai matmenys	DN 50–DN 1200 Metalinis iki DN 800 maks. PN 16
Temperatūros diapazonas ¹	Nuo -60 °C iki +600 °C
Didžiausias leidžiamasis skirtuminis slėgis	≤ DN 150, maks. 40 bar >DN 150 maks. 25 bar
Naudojimas vakuumui	iki 1 mbar absoliutusias
Nuorodos ¹ Žemesnė temperatūra – pateikus užklausą	

Tab. 10: HP111 techniniai duomenys

Standartai

Pavadinimas	Aprašymas
Ženklinimas	DIN EN 19:2024-03
Viršutinė jungė	DIN EN ISO 5211:2024-10
Konstrukcinis ilgis	DIN EN 558:2022-09 Serija 20, pasirinktinai serija 25
	ISO 5752:2021-06 Serija 20
	API STD 609:2021-04 1 lentelė


Pavadinimas	Aprašymas
Junginis galas	DIN EN 1092-1:2018-12 PN 10 / 16 / 25 / 40 (iki DN 150)
	DIN EN 1092-1:2018-12 PN 10 / 16 / 25 (DN 200–DN1200)
	ASME B16.5:2020 150 klasė
	AS 4087:2011 PN 16 / 21

Tab. 11: Standartai

Pavadinimas	Aprašymas
Patikra	DIN EN 12266-1:2012-06 A nuotėkio koeficientas (skirtas R-PTFE atraminiam žiedui)
	DIN EN 12266-1:2012-06 B nuotėkio koeficientas (skirtas „Inconel“ atraminiam žiedui)
	ISO 5208:2015-06, 3 kategorija (skirta „Inconel“ atraminiam žiedui)

Tab. 12: Sandarumas

3.2 Matmenys ir svoriai

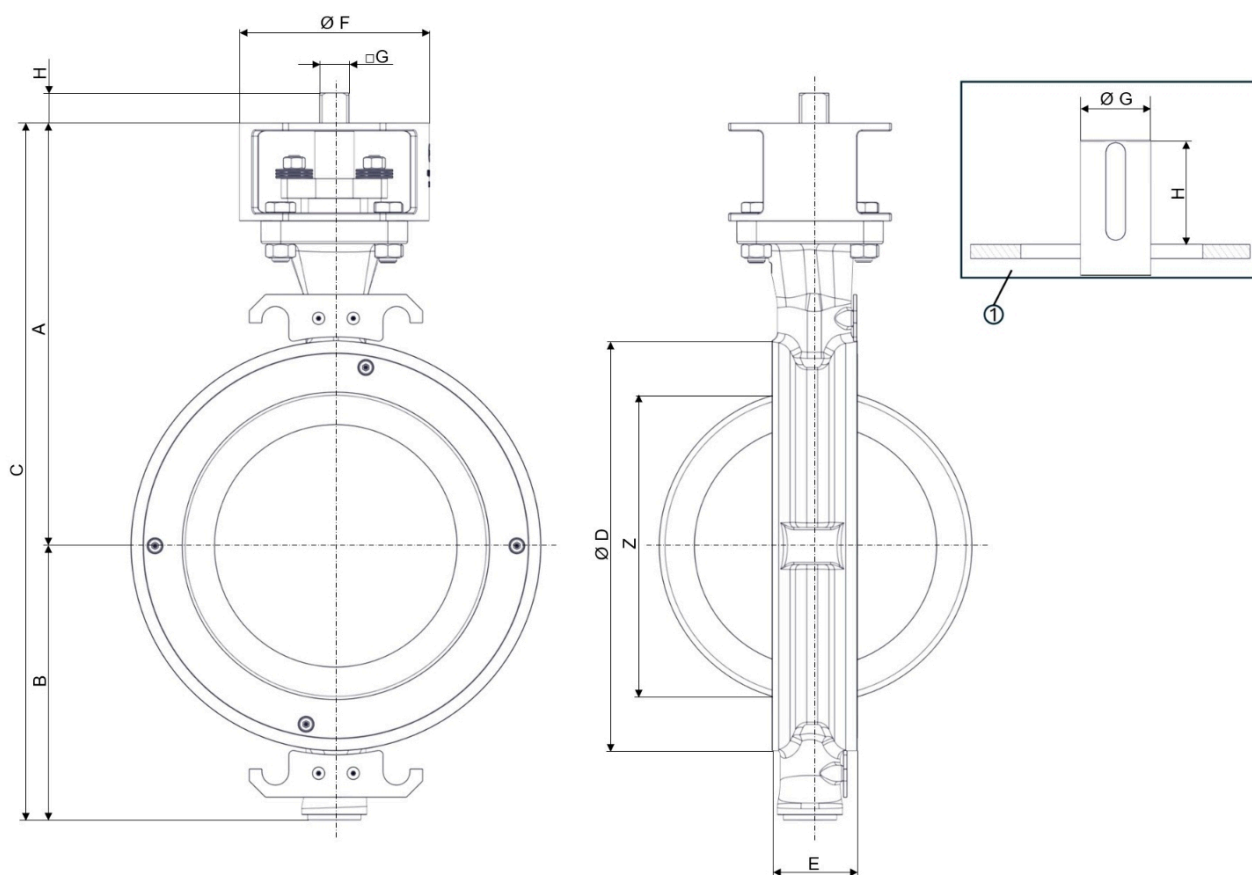

Paf. 3: HP111 pagrindiniai matmenys

DN	Dydis	Pagrindiniai matmenys [mm]											Svoris [kg]
		A	B	C	ØD	E	F	Jungė	G	H	Z	min. vamzdžio Ø	
50-65	2-2½	133	99	232	112	43	80	F05 / F07	12	15	41	51	7
80	3	142	113	255	138	46	80	F05 / F07	12	15	71	80	8
100	4	158	124	282	160	52	80	F05 / F07	12	15	94	103	9
125	5	181	140	321	192	56	80	F07 / F10	14	18	115	124	13
150	6	195	154	349	216	56	80	F07F10	14	18	144	151	15
200	8	225	191	416	270	60	80	F10 / F12	17	18	187	196	23
250	10	268	222	490	326	68	80	F10 / F12	22	23	235	245	34
300	12	300	255	555	378	78	90	F12	27	28	281	296	48
350	14	345	304	649	438	92	100	F14	27	28	323	334	95
400	16	375	339	714	488	102	100	F16	36	36	372	385	115
450	18	412	340	752	530	114	120	F16	36	36	427	438	141
500	20	425	399	824	593	127	120	F16	46	46	469	484	186
550	22	456	405	861	635	154	200	F25	46	46	526	540	236
600	24	490	468	958	692	154	200	F25	55	55	544	560	310
700	28	554	522	1076	820	165	200	F25	80	130	673	678	430
750	30	569	535	1104	857	165	200	F30	80	80	130	-	510
800	32	605	566	1171	902	190	200	F30	90	130	748	776	551
900	36	660	637	1297	1006	204	200	F30	100	145	847	876	732
1000	40	715	687	1402	1112	216	200	F30	100	145	944	975	802
1200	48	815	800	1615	1328		200	F35	110	185	1139	1175	1300

1 poz. = apvalusis velenas su prizminiu pleištu sklendėms, didesnėms arba lygioms DN 700

Tab. 13: Pagrindiniai matmenysHP111

3.3 Sukimo momentai

PASTABA



Lentelėje pateiktos vertės yra skystose ir (arba) tepamosiose terpėse išmatuoti suveikimo momentai iš vožtuvo disko uždarytos padėties. Šios vertės yra orientacinės, nes faktiniai sukimo momentai priklauso nuo įvairių veiksnių, tokių kaip, pvz., darbinis slėgis, terpė, naudojimo sąlygos ir pan. Projektuojant aktyvinimą būtinas papildomas saugos veiksnys. Galima įsigyti specialiųjų vožtuvo diskų.

DN	NPS	Sukimo momentas (Md) / slėgio pakopa [Nm]							
		10 bar		16 bar		25 bar		40 bar	
		R-PTFE	„Inco- nel“	R-PTFE	„Inco- nel“	R-PTFE	„Inco- nel“	R-PTFE	„Inco- nel“
50-65	2-2½	27	35	28	42	30	58	31	66
80	3	28	55	30	65	34	90	38	100
100	4	51	90	61	100	80	120	93	140
125	5	63	150	83	172	95	220	125	285
150	6	125	170	136	220	168	300	220	360
200	8	205	350	260	430	280	505	-	-
250	10	485	505	550	620	600	860	-	-
300	12	584	740	700	970	855	1280	-	-
350	14	740	815	930	1050	1200	1370	-	-
400	16	1050	1530	1640	2240	2460	2900	-	-
450	18	1150	1700	1750	2500	2700	3500	-	-
500	20	1210	2010	1800	2760	2800	4260	-	-
550	22	3500	3750	4430	4550	6010	6800	-	-
600	24	4000	4500	4600	5740	6200	8080	-	-
700	28	5300	6000	6100	6800	8100	-	-	-
800	32	6400	8000	7400	9500	9800	-	-	-
900	36	7800	-	9000	-	12000	-	-	-
1000	40	9800	-	11300	-	15000	-	-	-
1200	48	14300	-	16500	-	22000	-	-	-
Papildomos vertės kitoms terpėms Matuojant vandens temperatūra yra 20 °C. Sukimo momentas priklauso nuo terpės ir temperatūros!									

Tab. 14: Sukimo momentai

3.4 K_v vertės

PASTABA



K_v vertė [m^3/h] nurodo vandens srautą esant temperatūrai nuo 5°C iki 30°C ir Δp 1 bar.

Leidžiamasis srauto greitis $V_{\text{maks.}}$ naudojant skysčius yra 4,5 m/s, o naudojant dujas – 70 m/s.

Kai atidarymo kampas yra 30° – 70° , vožtuvo diskas yra optimaliame reguliavimo diapazone. Nuo 20° iki 30° ir nuo 70° iki 90° kreivė yra plokščia, todėl atidarymo kampo pakeitimas neturi didelės reikšmės srauto reguliavimui. Venkite kavitacijos.

DN	NPS	Atidarymo kampas α°							
		20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
50	2	1,3	6	15	18	19	21	22	23
65	2½	1,5	7	18	22	23	24	25	25
80	3	7	30	50	68	82	97	113	115
100	4	22	60	97	119	164	199	223	251
125	5	45	100	152	195	256	346	452	493
150	6	63	109	162	250	391	588	814	845
200	8	96	168	301	509	742	1107	1581	1747
250	10	264	458	682	980	1421	2083	2882	2889
300	12	397	625	956	1368	1938	2778	3794	3940
350	14	460	720	1100	1650	2500	3400	4800	5400
400	16	550	870	1250	2000	3200	4800	6800	8080
450	18	730	1200	1800	3100	4600	6400	8400	10500
500	20	920	1600	2600	4100	6000	8500	12100	12800
550	22	1090	1950	3100	4600	7500	10200	14700	15300
600	24	1370	2250	3780	4950	9000	12500	17100	18500
700	28	1999	3182	4764	7738	11451	16283	22071	25000
800	32	2795	4450	6661	10821	16014	22770	30864	34960
900	36	3590	5715	8555	13898	20567	29243	39640	44900
1000	40	4677	7447	11147	18107	26796	38101	51646	58500
1200	48	7188	11444	17130	27826	41179	58552	79367	89900
Duomenys pateikti m^3/h .									

Tab. 15: K_v vertės

3.5 Perskaičiavimo lentelės

Masė m

	kg	lb	centneris	t	mažoji tona
kg	1	2,205	0,0197	0,001	0,0011
lb	0,454	1	0,0089	$4,54 \times 10^{-4}$	$5,0 \times 10^{-4}$
centneris	50,802	112	1	0,0508	0,056
t	1000	2204,6	19,684	1	1,1023
mažoji tona	907,2	2000	17,857	0,9072	1

Tab. 16: Perskaičiavimo lentelė Masė m

Temperatūra t

°C	°F	°C	°F	°C	°F	°C	°F
-140	-220	-40	-40	60	140	160	320
-135	-211	-35	-31	65	149	165	329
-130	-202	-30	-22	70	158	170	338
-125	-193	-25	-13	75	167	175	347
-120	-184	-20	-4	80	176	180	356
-115	-175	-15	5	85	185	185	365
-110	-166	-10	14	90	194	190	374
-105	-157	-5	23	95	203	195	383
-100	-148	0	32	100	212	200	392
-95	-139	5	41	105	221	205	401
-90	-130	10	50	110	230	210	410
-85	-121	15	59	115	239	215	419
-80	-112	20	68	120	248	220	428
-75	-103	25	77	125	257	225	437
-70	-94	30	86	130	266	230	446
-65	-85	35	95	135	275	235	455
-60	-76	40	104	140	284	240	464
-55	-67	45	113	145	293	245	473
-50	-58	50	122	150	302	250	482
-45	-49	55	131	155	311	255	491

Tab. 17: Perskaičiavimo lentelė Temperatūra t

4 TRANSPORTAVIMAS IR MONTAVIMAS

ĮSPĖJIMAS



Dalys gali pradėti netikėtai judėti.

Pavojus susižaloti dėl prispaudimo, įtraukimo, įstrigimo, sugriebimo, trinties arba nutrynimų.

- Montavimo darbus atlikite tik nutraukę slėgio tiekimą.
- Montavimo darbus atlikite tik nutraukę įtampos tiekimą.
- Stenkitės neliesti srities tarp korpuso ir vožtuvo disko.

PASTABA




Sklendė pristatoma su vožtuvo disku, kuris yra šiek tiek atidarytas ir neapsaugotas nuo reguliavimo.

Naudokite asmenines apsaugines priemones!



Judančios dalys

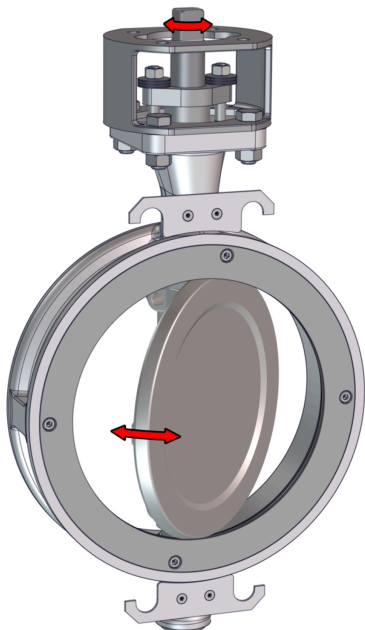

Paf. 4: Judančios dalys

Bendrosios laikymo, transportavimo ir montavimo taisyklės

- Rekomenduojamos laikymo sąlygos:
Patalpos temperatūra >5 °C, <25 °C (>41 °F, <77 °F)
Santykinis oro drėgnis 50–60 %
Venkite kondensato
Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių
- Iki montavimo saugiai laikykite komponentus gamyklinėje pakuotėje.
- Reguliariais laiko intervalais aktyvinkite laikomus komponentus, kad jie išsijudintų. Laikomus komponentus įtraukite į įmonės techninės priežiūros koncepciją.
- Jei yra primontuotų priedų, apsaugokite juos nuo pažeidimų (pvz., elektromagnetiniai vožtuvai arba rankračiai).
- Apsaugokite komponentus nuo nešvarumų ir drėgmės.
- Apsaugokite jungę ir neapsaugotas dalis nuo tepalo ar alyvos.
- Iki montavimo visas jungtis ir elektrinius kištukinius kontaktus palikite uždarytus.
- Jei reikia komponentus kelti, naudokite tinkamas apvaliąsias kilpas, stenkitės nenaudoti grandinių.
- Prieš montuodami patikrinkite, ar sklendė nepažeista.
- Sklendė gali būti įmontuota neatsižvelgiant į terpės srauto kryptį.
- Atkreipkite dėmesį į slėgio kryptį, nukreiptą į uždarytą vožtuvo diską. Šią slėgio kryptį rodo pasirenkamoji rodyklė ant korpuso. Kad būtų galima tinkamiausiai naudoti sklendę, ji turi būti įmontuota taip, kad slėgio kryptis sutaptų su rodyklės kryptimi. Kai sklendės diskas atidarytas, srauto kryptis gali būti priešinga srauto kryptims.
- Jungės sandariklių tiekiamame komplekte nėra. Naudokite jungės sandariklius pagal DIN EN 1514-1:2024-10 IBC arba FF formos, maždaug 1,5–2,0 mm storio.
- Sklendę su beveik uždarytu vožtuvo disku įmontuokite tarp vamzdžio jungių.
- Geriausia sklendės išlygiavimo kryptis – horizontaliai su velenu. Jei eksploatuotojas nusprendžia montuoti pasukimo pavarą šoninėje montavimo padėtyje, jis turi patikrinti, ar pasukimo pavara turi būti atremta, siekiant apsaugoti nuo lenkimo jėgų.

4.1 Komponentų transportavimas**ĮSPĖJIMAS**

Naudojant nepakankamos keliamosios galios kėlimo įrenginius ir krovinio paėmimo įtaisus sklendė gali nukristi.

Galimi mirtini sužalojimai dėl prispaudimo, nupjovimo arba sutrenkimo.


- Naudokite tik pakankamos keliamosios galios kėlimo įrenginius ir krovinio paėmimo įtaisus.
- Naudokite nesugedusius kėlimo įrenginius ir krovinio paėmimo įtaisus.
- Niekada nestovėkite po pakeltais kroviniais.

PASTABA

Vožtuvo disko išorinis kraštas yra labai tiksliai apdirbtas, kad būtų užtikrintas sklendės sandarumas. Įsitikinkite, kad šis paviršius nebus pažeistas transportuojant, montuojant ir pradedant eksploatuoti!


PASTABA

Konstruktinės grupės svoris nurodytas skyriuje "Matmenys ir svoriai".

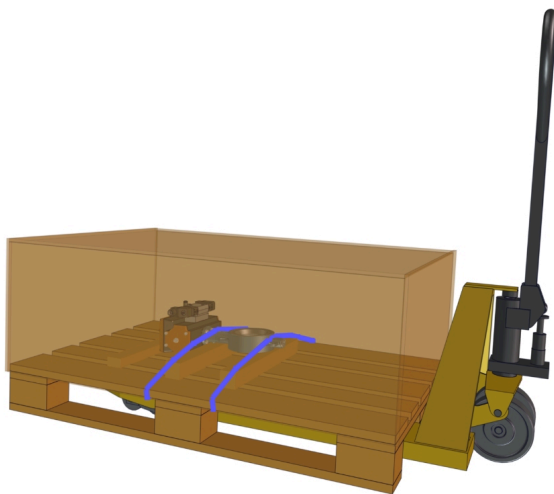

Paf. 5: Pavyzdinis komponentų transportavimo paveikslėlis

1. Sklendę į jos naudojimo vietą transportuokite tinkamomis gabenimo priemonėmis, pavyzdžiui, keliamuoju vežimėliu ir (arba) šakiniu krautuvu.

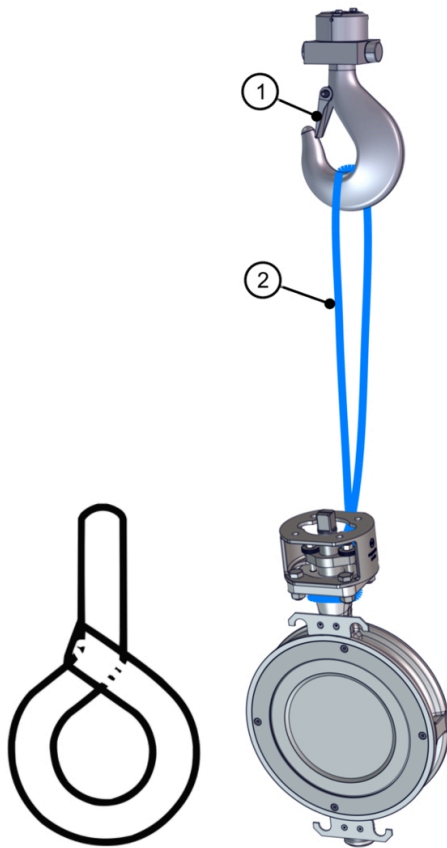

Paf. 6: Tarpjunginio sparninio vožtuvo prikabinimas prie kranio

2. Apsukite apvaliąją kilpą (2 poz.) aplink sklendės kakliuką.
3. Užkabinkite apvaliąją kilpą ant kranio kablio.
Atkreipkite dėmesį, kad eksploatuojant kranio kablio saugiklis (1 poz.) turi būti uždarytas.
4. Iškelkite sklendę iš transportavimo dėžės.
5. Nugabenkite sklendę į jos montavimo vietą.

4.2 Komponentų montavimas

ĮSPĖJIMAS



Velenas gali pradėti netikėtai judėti.

Sužalojimai dėl įtraukimo, įstrigimo, sugriebimo, trinties, nutrynimo ar išsviedimo.


- Laikykites saugaus atstumo iki judančių dalių.
- Vamzdynui slėgis gali būti tiekiamas tik tada, kai prie sklendės primontuotas vykdomasis elementas.

PASTABA


Vožtuvo disko išorinis kraštas yra labai tiksliai apdirbtas, kad būtų užtikrintas sklendės sandarumas. Įsitikinkite, kad šis paviršius nebus pažeistas transportuojant, montuojant ir pradedant eksploatuoti!

PASTABA


Sklendė iš gamyklos pristatoma sumontuota. Tačiau, pavyzdžiui, įrengus papildomai arba pakeitus, gali reikėti sumontuoti komponentus.


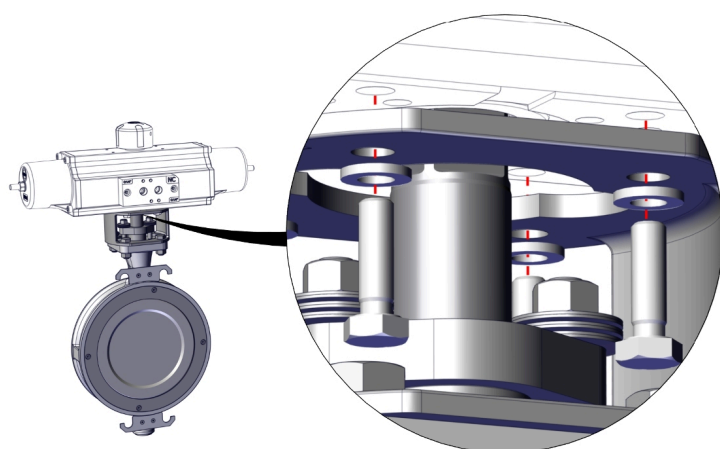


Paf. 7: Komponentų montavimo principas


Jungės dydis pagal ISO	F03	F04	F05	F07	F10	F12	F14	F16	F25
Sriegio dydis	5	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M16
Priveržimo momentas, Nm	4,5	4,5	7,7	18,7	37,1	64,7	161,2	314,9	161,2
Leidžiama daugiausiai +10 % priveržimo momentų nuokrypa.									

Tab. 18: Pavaros jungės priveržimo momentai

Sklendės montavimas

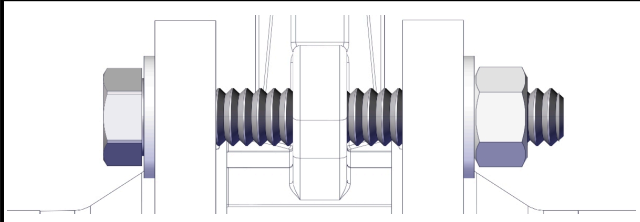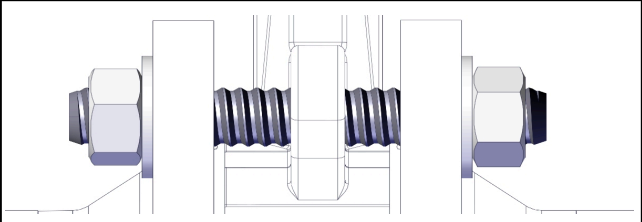
Prijungimo būdas Kiauroji skylė / varžtas (sutepta)	Prijungimo būdas Kiauroji skylė / srieginis strypas (sutepta)
	

Tab. 19: Prijungimo būdas (stilizuotas)

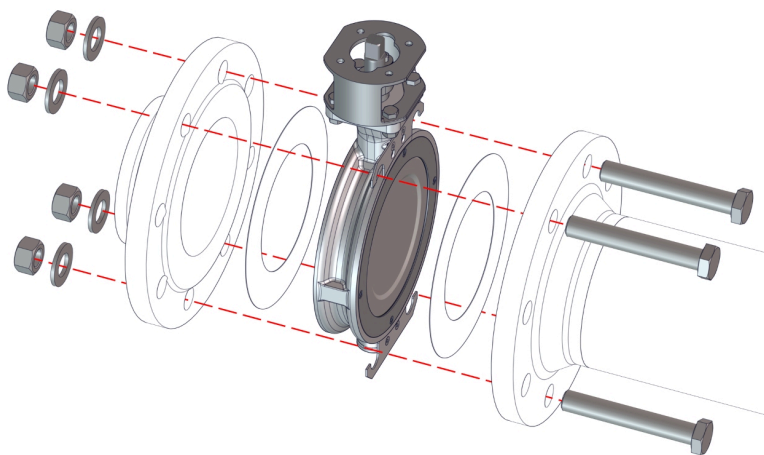

Paf. 8: Tarpjunginio sparninio vožtuvo padėties nustatymas

1. Patikrinkite, ar sutampa vamzdžių galai, ar sujungiami paviršiai yra tolygiai lygiagrečiai, ar nesugadinti jungčių sandarinimo paviršiai.
2. Kruopščiai nuvalykite prijungimo paviršius.
3. Nustatykite vožtuvo diską į beveik uždarytą padėtį.
4. Sklendę su abiem sandarikliais įmontuokite tarp vamzdžio jungių.
5. Įstatykite 2 jungės varžtus pro jungės kiaurymes, priglaustas prie viršutinės centravimo detalės.
6. Įstatykite 2 jungės varžtus pro jungės kiaurymes, priglaustas prie apatinės centravimo detalės.
7. Nestipriai įsukite jungės varžtus taip, kad dar būtų galima pareguliuoti.

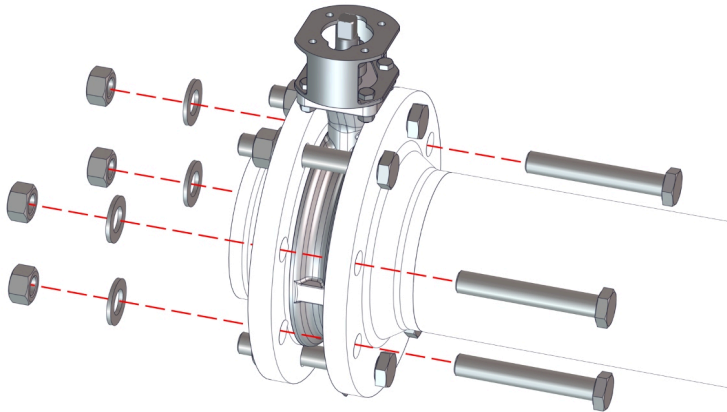

Paf. 9: Tarpjunginio sparninio vožtuvo prisukimas

8. Per jungės kiaurymes įkiškite likusius jungės varžtus.
9. Išcentruokite sklendę (aplink vienodas atstumas iki vamzdžio jungės krašto).
10. Kryžmai priveržkite visus jungės varžtus reikiamu priveržimo momentu. Vamzdžio jungės priglunda prie sklendės korpuso.
Atkreipkite dėmesį į skyrių "Jungės varžtų priveržimo momentai"

PASTABA




Varžtais prisukite sklendę su vamzdynu prie visų jungės kiaurymių.
Sklendei tenkančios prispaudimo jėgos turi būti perduodamos tik jungės varžtų priveržimo momentu.

PASTABA



Venkite vamzdyno įtempių ir vibracijų. Dėl įtempių ir vibracijų gali atsirasti nesandarių vietų ir sutrikti sklendės veikimas.

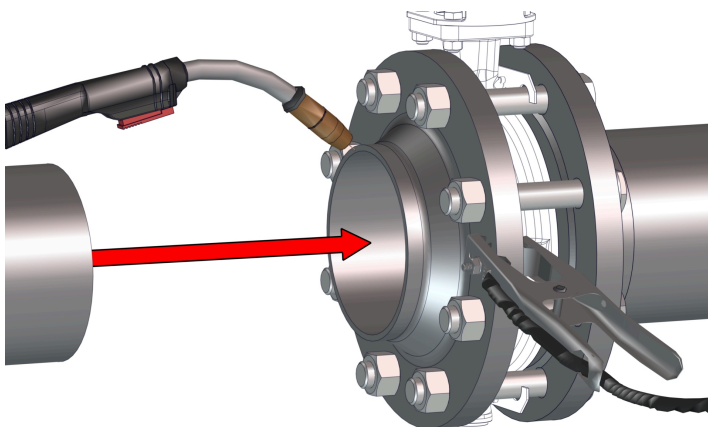

Paf. 10: Vamzdžio ir jungės suvirinimas

11. Iki reikiamo ilgio sutrumpintą ir suvirinti paruoštą vamzdį pritraukite prie jungės.
12. Išlygiuokite vamzdį jungės centre ir lygiagrečiai su ja.
13. Pritvirtinkite vamzdį mažiausiai 3 taškuose, kad nebebūtų galima jo pastumti.
14. Išmontuokite vamzdį su pritvirtinta jungė.
Pasirinktinai: išmontuokite sklendę tolesniam suvirinimo procesui ir atvėsimo laikui.
15. Vamzdį visu plotu privirinkite prie jungės.
16. Palaukite, kol vamzdis ir jungė atvės.
17. Patikrinkite, ar sklendė ir jungė nepažeistos, ar suvirinant nebuvo užterštos.
18. Varžtais prisukite vamzdžius prie sklendžių, kaip aprašyta.
19. Nuimkite apvaliąją kilpą.


PASTABA

Signalų registraciją aktyvina ne EBRO, o eksploatuotojas.

4.2.1 Montavimo rekomendacija

PASTABA

Iš esmės prieš ir už sklendės reikėtų išlaikyti $6 \times DN$ atstumą iki kitų vamzdyno komponentų!

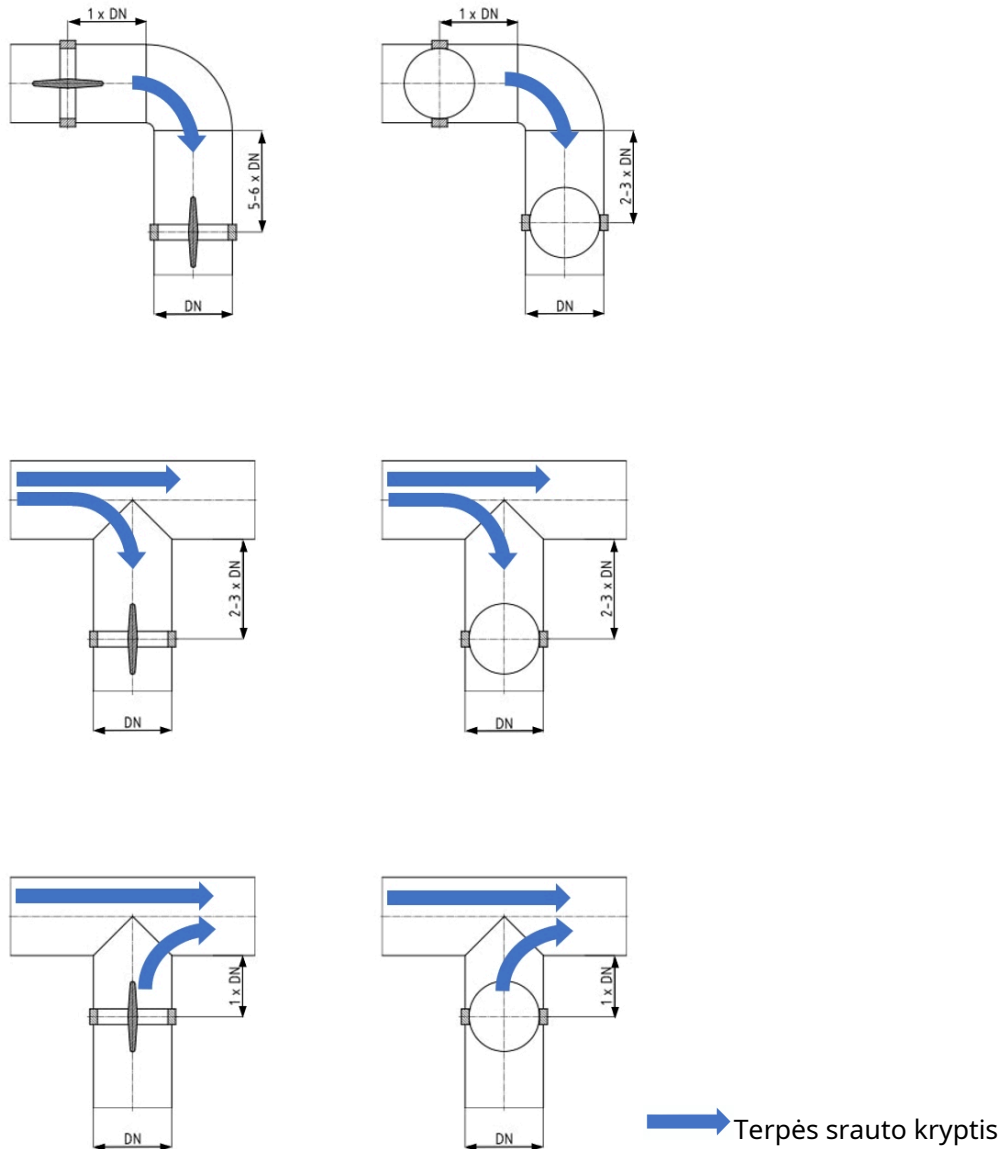

Paf. 11: Atstumai iki vamzdžių atšakų

4.2.2 Jungės varžtų priveržimo momentai

Pagrindiniai leidžiamieji jungės varžtų tvirtumo parametrai susiję su 285,7 MPa (iki M39, skirta 5.6) ir su 419 MPa (didesni nei M39, skirta 25CrMo4). Jei naudojami mažesnių tvirtumo savybių varžtai, priveržimo momentas turi būti perskaičiuotas taip:

- Įskaitant M39 ► $M_{A\text{ naujas}} = M_A \cdot R_{p0,2\text{ naujas}} / 300$
- Nuo M39 ► $M_{A\text{ naujas}} = M_A \cdot R_{p0,2\text{ naujas}} / 430$

Jungės varžtų maks. priveržimo momentai MA, matuojami Nm (ft lbf) (sutepta) pagal DIN EN 1092-1:2018-12 skyrių E3.4			
Dydis	Dydis	Pilnaviduris (DIN EN ISO 4014:2022-10)	Atraminis sraigtas su UNC / 8UN sriegiu
M10	⅜	30 (22)	25 (18)
M12	½	50 (37)	55 (41)

Jungės varžtų maks. priveržimo momentai MA, matuojami Nm (ft lbf) (sutepta) pagal DIN EN 1092-1:2018-12 skyrių E3.4			
Dydis	Dydis	Pilnaviduris (DIN EN ISO 4014:2022-10)	Atraminis sraigtas su UNC / 8UN sriegiu
M16	$\frac{5}{8}$	115 (85)	110 (81)
M20	$\frac{3}{4}$	230 (170)	195 (144)
M24	$\frac{7}{8}$	530 (391)	425 (313)
M27	1	780 (575)	635 (468)
M30	$1\frac{1}{8}$	1070 (789)	925 (682)
M33	$1\frac{1}{4}$	1440 (1062)	1290 (951)
M36	$1\frac{3}{8}$	1865 (1376)	1750 (1291)
M39	$1\frac{1}{2}$	2415 (1781)	2300 (1696)
M42	$1\frac{5}{8}$	4400 (3245)	4340 (3201)
M45	$1\frac{3}{4}$	5500 (4057)	5480 (4041)
M48	$1\frac{7}{8}$	6640 (4897)	6790 (5007)
M52	2	8500 (6269)	8300 (6121)
M56	$2\frac{1}{4}$	10495 (7741)	11950 (8813)
	$2\frac{1}{2}$		16500 (12168)

Tab. 20: Pilnavidurių jungės varžtų priveržimo momentai

Tampriųjų varžtų maks. priveržimo momentai MA, matuojami Nm Ts > 300 °C		
Dydis	Dydis	Tamprusis varžtas (pvz., DIN 2510)
M12	$\frac{1}{2}$	35 (26)
M16	$\frac{5}{8}$	85 (63)
M20	$\frac{3}{4}$	165 (122)
M24	$\frac{7}{8}$	385 (284)
M27	1	560 (413)
M30	$1\frac{1}{8}$	790 (583)
M33	$1\frac{1}{4}$	1060 (782)
M36	$1\frac{3}{8}$	1350 (996)
M39	$1\frac{1}{2}$	1810 (1335)
M42	$1\frac{5}{8}$	3260 (2404)
M45	$1\frac{3}{4}$	4170 (3076)
M48	$1\frac{7}{8}$	4980 (3673)
M52	2	6380 (4706)
M56	$2\frac{1}{4}$	7860 (5797)


Tab. 21: Tampriųjų jungės varžtų priveržimo momentai

Vamzdžio jungės srieginių jungčių priveržimo eilės tvarka

PASTABA



Iš esmės galioja tokios žemiau nurodytos taisyklės:
Tolygiai priveržkite varžtus per visą skylės apskritimą ir kryžmai.
Vadovaukitės pateiktu šablonu.

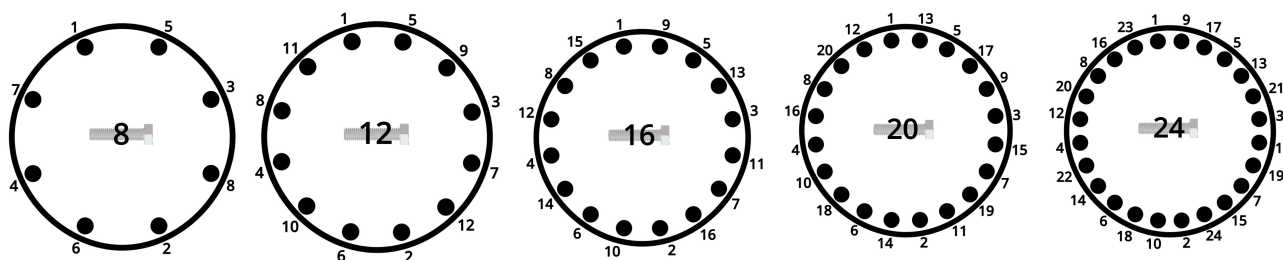

Paf. 12: Vamzdžio jungės srieginių jungčių priveržimo eilės tvarka

5 EKSPLOATAVIMO PRADŽIA

Naudokite asmenines apsaugines priemones!



PASTABA



Vadovaukitės skyriumi "Tikslinės grupės".

PASTABA



Sklendės atidarykite ir uždarykite tik tinkamu įmontuotu vykdomuoju elementu.

Pastabos.


- Sklendės velenas užsandarintas riebokšlinės dėžutės dangteliu. Prieš atlaisvinant arba išsukant riebokšlinės dėžutės dangtelio veržles, reikia abiejose sklendės pusėse visiškai išleisti slėgį, kad iš riebokšlinės dėžutės dangtelio nebūtų pašalinta terpė.
- Jei vamzdžio atkarpai slėgis tiekiamas pirmą kartą, tai atliekant reikia patikrinti riebokšlinės dėžutės dangtelio sandarumą.
Nuotėkis:
pakaitomis visose pusėse nedelsdami pamažu veržkite riebokšlinės dėžutės dangtelio veržles, kol nuotėkis bus sustabdytas. Nepriveržkite veržlių stipriau nei reikia!
- Prieš atlaisvinant uždaromąjį varžtą arba išmontuojant sklendę reikia abiejose sklendės pusėse visiškai išleisti slėgį, kad negalėtų nekontroliuojamai ištekti terpė.
- Pavara gali būti aktyvinta tik tada, kai iš abiejų sklendės pusių yra vamzdžio arba aparato atkarpa.

5.1 Vamzdžio plovimas

PASTABA



Prieš 1-ąjį vožtuvo disko uždarymą reikia iš vamzdžio atkarpos pašalinti kietus / abrazyvinius nešvarumus (suvirinimo atliekas, rūdžių daleles ir pan.).

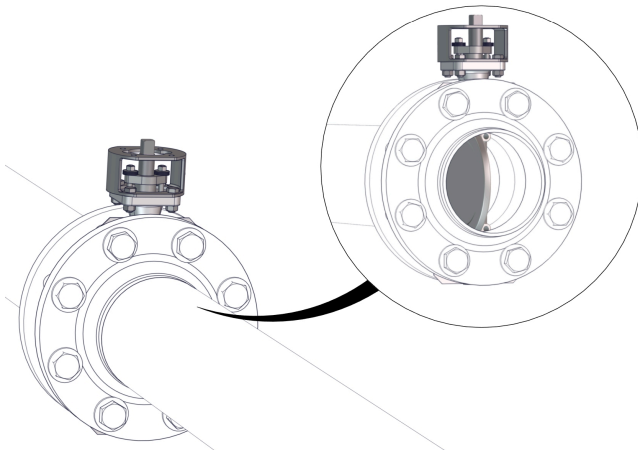

Paf. 13: Vamzdžio plovimas

1. Atidarykite sklendę prieš laikrodžio rodyklę.
2. Išplaukite vamzdį vandeniu.

5.2 Patikros

Potencialų išlyginimas

- Patikrinkite potencialų išlyginimą tarp visų elektrai laidžių armatūros ir sistemos potencialų išlyginimo sistemos komponentų. Potencialų išlyginimas apsaugo nuo skirtingų potencialų atsiradimo ir leidžia saugiai nuvesti elektrostatinį krūvį.

Veikimo patikra

PASTABA



Vožtuvo disko išorinis kraštas yra labai tiksliai apdirbtas, kad būtų užtikrintas sklendės sandarumas. Įsitikinkite, kad šis paviršius nebus pažeistas transportuojant, montuojant ir pradedant eksploatuoti!

1. Lėtai ir atsargiai patikrinkite, ar vožtuvo diskas juda. Vožtuvo diskas vamzdyne turi laisvai judėti vamzdyne.
2. Kelis kartus atidarydami ir uždarydami patikrinkite uždarymo funkciją.

Slėgio patikra

ĮSPĖJIMAS



Terpės slėgio veikiamo sklendė gali būti nesandari į išorę.

Gali prasiskverbti ir ištrykšti terpės.

- Sklendės vamzdyno galą uždarykite aklina jungė.
- Apsaugokite tikrinamą sritį ir laikykitės atstumo.
- Sandarumą tikrinkite tik tinkama, nepavojinga terpe, pavyzdžiui, vandeniui.
- Aptikę nuotėkių išleiskite slėgį iš vamzdynų sistemos.

EBRO gamykloje atliko sklendės sandarumo ir uždarymo patikrą.

Sklendės slėgio patikrai taikomos vamzdžio ruožo patikros sąlygos su toliau pateiktais apribojimais:

- Atidarytoje vožtuvo disko padėtyje sklendės bandymo slėgis negali viršyti vertės $1,5 \times PS$ (pagal sklendės identifikacinę plokštelę).
- Uždarytoje disko padėtyje sklendės bandymo slėgis negali viršyti vertės $1,1 \times PS$ (pagal sklendės identifikacinę plokštelę).

6 EKSPLOATAVIMAS


Naudokite asmenines apsaugines priemones!



PASTABA



Vadovaukitės skyriumi "Tikslinės grupės".

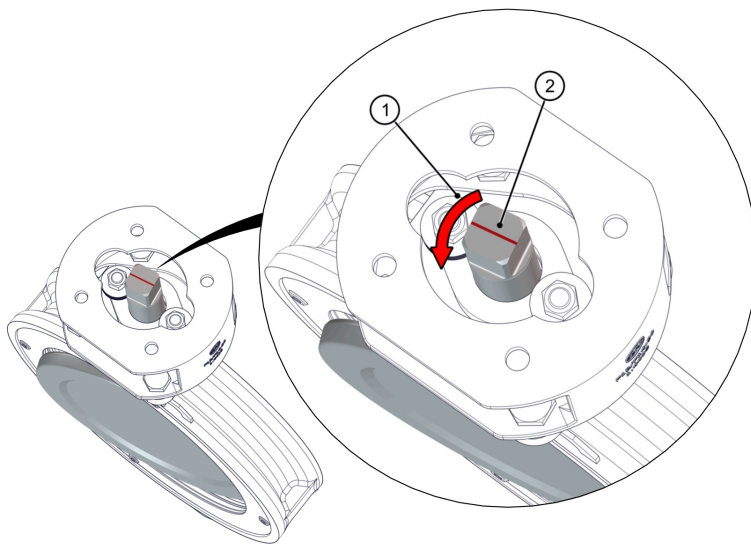

Paf. 14: Aktyvinimo kryptis

Pavara pasirūpina eksploatuotojas.

Atidarykite sklendę prieš laikrodžio rodyklę (1 poz.), uždarykite pagal laikrodžio rodyklę. Žyma ant veleno (2 poz.) rodo vožtuvo disko padėtį.

Sklendei rankiniame režime aktyvinti reikia normalios rankos jėgos. Sklendę aktyvinkite tik primontuota rankine pavara ir nenaudokite ilgintuvo (vožtuvo kablo ar panašios dalies)!

7 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

ĮSPĖJIMAS



Dalys gali pradėti netikėtai judėti.

Pavojus susižaloti dėl prispaudimo, įtraukimo, įstrigimo, sugriebimo, trinties arba nutrynimų.

- Montavimo darbus atlikite tik nutraukę slėgio tiekimą.
- Montavimo darbus atlikite tik nutraukę įtampos tiekimą.
- Stenkitės neliesti srities tarp korpuso ir vožtuvo disko.

PERSPĖJIMAS



Vykdomųjų elementų montavimas ir išmontavimas sklendę veikiant slėgiui.

Dalys gali nekontroliuojamai pradėti judėti greičiau.

- Montavimo ir išmontavimo darbus atlikite tik nutraukę slėgio tiekimą sklendei.

PASTABA



Techninė priežiūra priklauso nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, vietos aplinkos, terpės, temperatūros, aktyvinimo.

Ekspluatuotojas nustato techninės priežiūros intervalus, atsižvelgdamas į eksploatavimo sąlygas ir reikalavimus.

Naudokite asmenines apsaugines priemones!



PASTABA



Vadovaukitės skyriumi "Tikslinės grupės".

Techninės priežiūros darbai apsiriboja išorine sklendės kontrole:

- Ant sklendės negali būti apnašų.
- Patikrinkite, ar nėra nesandarių sklendės vietų, ir, jei reikia, patikrinkite jungės varžtų priveržimo sukimo momentą.
- Patikrinkite, ar sklendė lengvai juda.
- Patikrinkite, ar yra visos lentelės (identifikacinė plokštelė / jei reikia, įspėjamieji ir įpareigojamieji lipdukai), ar jos nepažeistos.
- Patikrinkite, ar sklendės projektas atitinka eksploatavimo sąlygas.
- Patikrinkite, ar vamzdynas nepramuštas.

Įvykus triktims:

Trikties rūšis	Priemonė
Nuotėkis iš vamzdyno jungės	Užsandarinkite jungės jungtį tarp korpuso ir vamzdyno. Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis vamzdyno eksploataavimo žinyne.
Nuotėkis iš riebokšlinės dėžutės dangtelio	Abi riebokšlinės dėžutės dangtelio veržles pakaitomis ir pamažu priveržkite pagal laikrodžio rodyklę ¼ apskimus. Jei taip nepavyksta pašalinti nuotėkio: reikia suremontuoti arba pakeisti! Kreipkitės į EBRO priežiūros tarnybą.
Nuotėkis iš lizdo sandariklio	Patikrinkite, ar sklendė visu aktyvinimo momentu uždaryta 100 %. Jei uždarytoje padėtyje sklendė vis dar nesandari, kelis kartus atidarykite ir uždarykite sklendę slėgiu. Jei sklendė vis tiek nesandari: reikia suremontuoti! Kreipkitės į EBRO priežiūros tarnybą.
Funkcijų triktis	Išmontuokite sklendę ir patikrinkite, ar nėra pažeidimų. • Pašalinės medžiagos • Velenas sulūžęs arba pertemptas • Vožtuvo diskas sulūžęs arba pertemptas • Korpusas sulūžęs • Apnašos Jei sklendė pažeista: reikia suremontuoti arba pakeisti! Kreipkitės į EBRO priežiūros tarnybą.


Tab. 22: Trikių šalinimas tarpjunginis sparninis vožtuvas

Kontaktai

☎ +49 2331 904-0
 @ service@ebro-armaturen.com



7.1 Dalių sąrašas

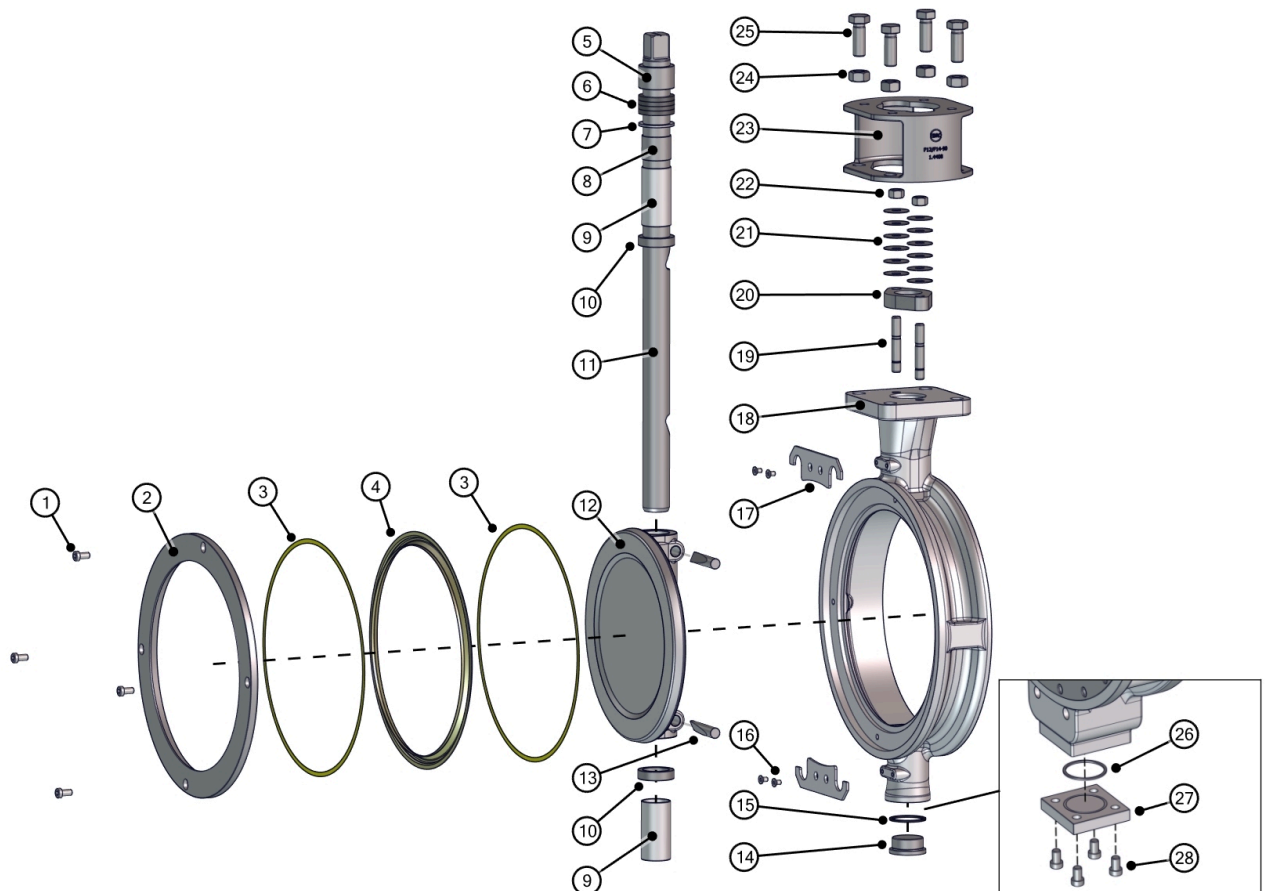

Paf. 15: HP111 dalių sąrašas

Poz.	Pavadinimas	Vie- netai	Medžiagų grupė	Medžiagos Nr.
1	Varžtas cilindrine galvute	4	Nerūdijantysis plienas	1.4401
2	Prispaudimo žiedas	1	Nerūdijantysis plienas	1.4408
			Plienas	
3	Grafitinis sandariklis (metaliniam įdėklui)	2	Grafitas	
4	Atraminis žiedas	1	R-PTFE	
			„Inconel“	
			„FireSafe“: 2 dalių atraminis žiedas iš R-PTFE ir „Inconel“	
			EBRODUR	
5	Suspaudimo žiedas	1	Nerūdijantysis plienas	1.4305
6	Veleno sandariklis	4	PTFE	
			Grafitas	
7	Uždėdamasis diskas	1	Nerūdijantysis plienas	1.4571
8	Skečiamoji įvorė	1	Nerūdijantysis plienas	1.4971

Poz.	Pavadinimas	Vie- netai	Medžiagų grupė	Medžiagos Nr.
9	Veleno guolis	2	Nerūdijantysis plienas	1.4571
10	Guolio žiedas	2	Nerūdijantysis plienas	1.4571
11	Velenas	1	Nerūdijantysis plienas (<300 °C)	1.4418
			Nerūdijantysis plienas (>300 °C)	1.4980
12	Vožtuvo diskas	1	Nerūdijantysis plienas	1.4408
13	Kūginis kaištis	2	Nerūdijantysis plienas	1.4418
14	Uždaromasis varžtas	1	Nerūdijantysis plienas	1.4408
15	Sandariklis	1	PTFE	
			Grafitas	
16	Varžtas paslėpta galvute	4	Nerūdijantysis plienas	1.4301
17	Centravimo detalė	2	Nerūdijantysis plienas	1.4571
18	Korpusas	1	Plieno liejinys	1.0619
			Nerūdijantysis plienas	1.4408
19	Kaištinis varžtas	2	Nerūdijantysis plienas	1.4408
20	Riebokšlinės dėžutės jungė	1	Nerūdijantysis plienas	1.4408
21	Lėkštinė spyruoklė	12	Nerūdijantysis plienas	1.4310
22	Šešiabriaunė veržlė	2	Nerūdijantysis plienas	1.4301
23	Gembė	1	Plienas	1,0038+N
24	Šešiabriaunė veržlė	4	Plienas	
25	Šešiabriaunis varžtas	4	Plienas	
26	Sandarinimo žiedas ¹	1	PTFE	
			Grafitas	
27	Galinis dangtis ¹	1	Plienas	10038+N
			Nerūdijantysis plienas	1.4408
28	Varžtas cilindrine galvute ¹	4	Nerūdijantysis plienas	1.4308
¹ Konstrukcija ≥ DN 350 Standartinės konstrukcijos medžiagos. Kitos medžiagos ir paviršių apdirbimo būdas – pagal užklausą.				

Tab. 23: Dalių sąrašas

8 EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMAS / IŠMONTAVIMAS

IŠPĖJIMAS



Naudojant nepakankamos keliamosios galios kėlimo įrenginius ir krovinio paėmimo įtaisus sklendė gali nukristi.

Galimi mirtini sužalojimai dėl prispaudimo, nupjovimo arba sutrenkimo.

- Naudokite tik pakankamos keliamosios galios kėlimo įrenginius ir krovinio paėmimo įtaisus.
- Naudokite nesugedusius kėlimo įrenginius ir krovinio paėmimo įtaisus.
- Niekada nestovėkite po pakeltais kroviniais.

IŠPĖJIMAS



Dalys gali pradėti netikėtai judėti.

Pavojus susižaloti dėl prispaudimo, įtraukimo, įstrigimo, sugriebimo, trinties arba nutrynimų.

- Išmontavimo darbus atlikite tik nutraukę slėgio tiekimą.
- Išmontavimo darbus atlikite tik nutraukę įtampos tiekimą.
- Stenkitės neliesti srities tarp korpuso ir vožtuvo disko.

Naudokite asmenines apsaugines priemones!



PASTABA



Vadovaukitės skyriumi "Tikslinės grupės".

Ilgesniam laikui nutraukę eksploatavimą:

- Išplaukite sklendę.
- Nustatykite vožtuvo diską į šiek tiek atidarytą padėtį.
- Apsaugokite sklendę nuo nešvarumų ir dulkių.
Taip pat vadovaukitės bendrosiomis laikymo, transportavimo ir montavimo taisyklėmis, pateiktomis skyriuje: "Transportavimas ir montavimas", pagina 21.
- Vėl pradėdami eksploatuoti patikrinkite, ar sklendė nepažeista ir tinkamai veikia.

Galutinai nutraukdami eksploatavimą:

- Išplaukite sklendę.
- Komponentų atliekas tvarkykite nekenkdami aplinkai ir profesionaliai, pagal vietoje galiojančius įstatymų.
- Atkreipkite dėmesį, kad pavarose ir guoliuose yra alyvos likučių.

Išmontuodami vadovaukitės skyriumi "Transportavimas ir montavimas" ir kitais.

Norėdami tvarkyti atskirų dalių atliekas pagal rūšį, vadovaukitės skyriumi "Dalių sąrašas".

Gamintojas

**„EBRO Armaturen
Gebr. Bröer GmbH“
Karlstraße 8
58135 Hagen
Vokietija**

patvirtina, kad sklendės

**EBRO užtvariniai centriniai ir ekscentriniai vožtuvai
Serijos Z, F, M, T, TW, BE ir serija HP**

buvo pagaminta pagal toliau pateiktų standartų reikalavimus:

DIN EN 593:2018-01**Gaminio standartas. Užtvariniai vožtuvai su metaliniu korpusu****DIN EN 13774:2013-05****16 bar arba mažesnio didžiausiojo eksploatacinio slėgio****dujų skirstomųjų sistemų sklendės** [taikoma tik naudojant dujų skirstomąsias sistemas, skirtas Z ir F serijoms]**DIN EN ISO 12100:2011-03 Mašinų sauga. Pagrindinės sąvokos, bendrieji projektavimo principai.**

Paruošti tokie gaminio dokumentai:

projektavimo dokumentai, techninių duomenų lapai, katalogų lapai

Šie gaminiai atitinka toliau nurodytas direktyvas:

Slėginės įrangos direktyva 2014/68/ES (SİD) [taikoma, kai galioja 4 straipsnio c punktas arba 4 straipsnio d punktas (3)]

Sklendės atitinka šią deklaraciją. Taikyta atitikties vertinimo procedūra pagal Slėginės įrangos direktyvos 2014/68/ES III priedą

- I kategorijai: A modulis

- II ir III kategorijai: H modulis

Notifikuotosios įstaigos pavadinimas: „TÜV SÜD Industrie Service GmbH“

Identifikavimo Nr. 0036

Mašinų direktyva 2006/42/EB (MD) [taikoma, kai sklendė aktyvinama ne ranka, o kitu būdu.]

1. Gaminiai yra iš dalies sukomplektuota mašina pagal šios direktyvos 2 straipsnio g punktą.

2. Kitoje lapo pusėje pateiktoje lentelėje nurodyta, ar laikomasi šios direktyvos reikalavimų, ir kaip jų laikomasi.

3. Ši deklaracija – tai įmontavimo deklaracija pagal šią direktyvą.

Kad būtų laikomasi anksčiau minėtų direktyvų, būtina vadovautis šiais punktais:

1. Naudotojas privalo laikytis <naudojimo pagal paskirtį> sąlygų, apibrėžtų pristatant pridėtame „Montavimo ir naudojimo instrukcijos originale“ (BA 1.0-DGRL/MRL arba BA 3.0-DGRL/MRL), ir vadovautis visomis šioje instrukcijoje pateiktomis nuorodomis.
Nesilaikant šios instrukcijos, ypatingais atvejais gamintojas gali neprisiimti atsakomybės už gaminį.
2. Sklendė (ir, jei reikia, sumontuota pavarą) negali būti pradėta eksploatuoti tol, kol atsakingasis asmuo patvirtins sistemos, į kurią įmontuota sklendė, atitiktį visoms susijusioms, anksčiau minėtomis EB direktyvomis. Anksčiau minėti pavarai pristatoma atskira deklaracija.
3. Šiuo atveju gamintojas „EBRO-Armaturen“ prisiima išskirtinę atsakomybę už atitikties deklaracijos išdavimą, privalo atlikti reikiamus rizikos vertinimus ir tai įrašyti dokumentuose. Už šią dokumentaciją atsakingas darbuotojas yra p. Bernhard Mitschkem, dirbantis „EBRO-Armaturen“.

Hagenas, 2024 m. liepos mėn.

.....
Įmonės vadovė, Lydia Bröer**Nuoroda:**

tai yra originalaus dokumento vertimas. Teisiškai įgalioja tik pasirašytas dokumento originalas, parengtas vokiečių kalba.

Gamintojas	„EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH“, 58135 Hagen, VOKIETIJA
patvirtina, kad sklendės EBRO užtvartiniai centriniai ir ekscentriniai vožtuvai atitinka toliau nurodytus teisės aktus:	
Reikalavimas pagal Mašinų direktyvos 2006/42/EB I priedą	
1.1.1, g) Naudojimas pagal paskirtį	Žr. montavimo ir naudojimo instrukciją.
1.1.2. c) Įspėjimai dėl netinkamo naudojimo	Žr. montavimo ir naudojimo instrukciją.
1.1.2. c) Reikiamos asmeninės apsauginės priemonės	Taip pat vamzdžio atkarpai, į kurią įmontuota sklendė.
1.1.2. e) Priedai	Keičiant nusidėvinčiąsias dalis nereikia jokio specialiojo įrankio.
1.1.3 Su terpe besiliečiančios dalys	Visų su terpe besiliečiančių medžiagų specifikacija pateikta tipo duomenų lape ir užsakymo patvirtinime. Naudotojas privalo atlikti atitinkamą rizikos analizę.
1.1.5 Naudojimas	Atitinka nuorodas montavimo ir naudojimo instrukcijoje.
1.2 ir 6.2.11 Valdymas	Už tai atsako naudotojas, kuris privalo laikytis pavaros instrukcijos.
1.3.2 Lūžio rizikos išvengimas	Slėgį išlaikančioms sklendės dalims: patvirtinta atitikties sertifikatu pagal Slėginės įrangos direktyvą 2014/68/ES.
1.3.4 Aštrūs kraštai ir briaunos	Atitinka reikalavimą.
1.3.7 / 8 Pavojus susižaloti dėl judančių dalių	Atitinka reikalavimą naudojant pagal paskirtį. Techninė priežiūra ir remontas turi būti atliekami tik sustabdžius sklendę ir (arba) pavarą.
1.5.1–1.5.3 Energijos tiekimas	Už tai atsako naudotojas. Taip pat žr. pavaros instrukciją.
1.5.5 Leidžiama viršyti. Temperatūra	Žr. įspėjamąją nuorodą montavimo ir naudojimo instrukcijos skirsnyje <Naudojimas pagal paskirtį>
1.5.7 Sprogimas	 Reikia apsaugos. Tai turi būti aiškiai reglamentuota pirkimo–pardavimo sutartyje. Šiuo atveju: naudojama tik taip, kaip pažymėta ant sklendės.
1.5.13 Pavojingų medžiagų emisija	Netaikoma.
1.6.1 Techninė priežiūra	Žr. montavimo ir naudojimo instrukciją. Dėl nusidėvinčiųjų dalių atsargų susitarkite su „EBRO-Armaturen“.
1.7.3 Ženklėjimas	Pagal montavimo ir naudojimo instrukciją.
1.7.4 Naudojimo instrukcija	Būtinų <sukomplektuotos mašinos> bendrosios instrukcijos papildymų santrauka pateikta dokumente „Montavimo ir naudojimo instrukcija“.
Reikalavimas pagal III priedą	Sklendė nėra <sukomplektuota mašina>: nėra atitikties MD CE ženklo.
Reikalavimas pagal IV priedą ir VIII–XI priedus	Netaikoma.
Reikalavimas pagal EN 12100:2010	
1. Naudojimo sritis	Sklendės ir (arba) pavaros rizikos analizė atlikta laikantis aspekto, kad tai yra <iš dalies sukomplektuota mašina>. Atliekant analizę taikytas gaminio standartas EN 593: <Užtvartiniai vožtuvai su metaliniu korpusu>, naudojant A klasės pavarą pagal EN 15714-2 arba EN 15714-3. Taip pat remiamasi patirtimi naudojant pramonėje ir daugiau nei 20 metų naudojant anksčiau minėtus sklendžių konstrukcinius tipus. Pagal tai montavimo instrukcijoje ir naudojimo instrukcijoje pateikiamos nuorodos ir įspėjamosios pastabos. Nuoroda: daroma prielaida, kad naudotojas atliko vamzdžio atkarpas ir joje įtaisytų sklendžių specialiai eksploatavimo būdui numatytą rizikos analizę pagal EN 12100 4–6 skirsnius. Gamintojas „EBRO-Armaturen“ negali atlikti tokios standartinių sklendžių analizės.
3.20, 6.1 Būdingoji saugioji konstrukcija	Užtvartinės sklendės pagamintos pagal <būdingosios saugiosios konstrukcijos> principą. Daroma prielaida, kad <naudojama pagal paskirtį>.
Analizė pagal 4, 5 ir 6 skirsnius	Remiamasi gamintojo užfiksuotomis neteisingo veikimo ir naudojimo piktnaudžiaujant patirtimis tiriant žalos atvejus (dokumentacijos pildymas pagal ISO 9001).

5.3 Ribinės mašinos naudojimo sąlygos	Iš dalies sukomplektuotos mašinos ribinės naudojimo sąlygas lemia sklendės ir pavaros <naudojimo pagal paskirtį> reikalavimai.
5.4 Eksploatavimo nutraukimas, atliekų tvarkymas	Už tai gamintojas neatsako.
6.2.2 Geometriniai veiksniai	Kadangi naudojant pagal paskirtį sklendės ir pavara uždengia funkcinės dalis, šis skirsnis netaikomas.
6.3 Techniniai apsauginiai įtaisai	Reikia tik specialiajai pavarai, taip pat žr. užsakymo patvirtinimą.
6.4.5 Naudojimo instrukcija	Kadangi sklendės su pavara „automatiškai“ veikia pagal valdiklio komandas, naudojimo instrukcijoje aprašyti aspektai, būdingi <sklendei> ir būtini pateikti (vamzdyno) sistemos gamintojui.
7 Rizikos analizė	Rizikos analizę pagal Mašinų direktyvos VII priedo B dalį atlikto gamintojas „EBRO-Armaturen“ ir pagal MD VII priedo B dalį įrašė dokumentuose.

EBRO ARMATUREN PASAULIS

Mūsų tarptautinis tinklas



- Atstovybės
- Atstovybių biurai

Bendrovė EBRO ARMATUREN nuo 1972 m. kuria, gamina ir platina užtvartines ir reguliavimo sklendes bei automatizavimo technologijas, skirtas naudoti pramonėje. Daugiau nei 1 000 darbuotojų, dirbančių 30-yje patronuojamųjų įmonių šalies viduje ir kitose šalyse, rūpinasi, kad EBRO gaminių būtų galima įsigyti daugiau nei 100 šalių. Pasaulinis tinklas gamina pagal vienodai aukštus gamybos ir kokybės standartus savo pagrindinėje buveinėje Vokietijoje ir taip pat Italijoje, Švedijoje, Kinijoje ir Tailandė.

2005 m. pritrauktas Švedijos gamintojas „Stafsjö Valves AB“, todėl gaminių asortimentas praplėstas įvairiomis medžiagos sklendėmis.

EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH

Karlstraße 8
D-58135 Hagen

☎ +49 (0)2331 / 904 - 0
✉ post@ebro-armaturen.com

Bröer grupės įmonė



Dabartinius adresus rasite
www.ebro-armaturen.com